

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important: Turn circuit breaker OFF or remove fuse(s) and test that power is off.

WIRING INSTRUCTIONS

Install according to all codes and standards.

WARNING: IMPROPER WIRING OF ANY ELECTRICAL DEVICE CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. THESE WIRING DEVICES SHOULD BE INSTALLED ONLY BY AN ELECTRICIAN OR OTHER QUALIFIED PERSON.

NOTICE: Use this device with copper or copperclad wire only.

1. Wire Size and Range for Round Cords only. Cord Diameter:

15A & 20A Straight Blade - .250" (18/3 SJ Type) to .625" (12/3 S Type).

15A Turnlok® - .250" (18/3 SJ Type) to .625" (12/3 S Type).

20A Turnlok® - .340" (18/3 SJ Type) to .650" (12/3 S Type).

2. WIRE PREPARATION: Strip wire insulation and cord jacket (Diagrams A&B). DO NOT TIN CONDUCTORS.

3. WIRE TERMINATION: Insert cord through cover beginning from cord clamp end. Insert all stripped conductors fully into proper wire termination holes. (Diagram C). Tighten termination screws securely with 14 inch pounds torque.

4. ASSEMBLY: Slide cover up cord and over wire body. Tighten assemble screws, securely attaching body to cover. Tighten cord clamp screws to 10-12 inch pounds torque. See Warning.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Importante: Apague el cortacircuito o remueva el (los) fusible(s) y confirme que la electricidad est desconectada.


INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Instale de acuerdo con todos los códigos y normas.

ADVERTENCIA: EL CABLEADO INCORRECTO DE UN DISPOSITIVO ELÉCTRICO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O A N LA MUERTE. SOLO UN ELECTRICISTA U OTRA PERSONA COMPETENTE DEBE INSTALAR ESTOS DISPOSITIVOS DE CABLEADO.

AVISO: Utilice este dispositivo con alambres de cobre o revestidos de cobre nicamente.

1. Tamao y variedad de alambre para cordones redondos nicamente. Diámetro del cordón:
 - 15A & 20A Straight Blade - 0.250 pulg. (tipo 18/3 SJ) a 0.625 pulg. (tipo 12/3 S).
 - 15A Turnlok® - 0.250 pulg. (tipo 18/3 SJ) a 0.625 pulg. (tipo 12/3 S).
 - 20A Turnlok® - 0.340 pulg. (tipo 18/3 SJ) a 0.650 pulg. (tipo 12/3 S).
2. PREPARACIÓN DE LOS CABLES: Retire el aislamiento de los alambres y la funda de protección del cordón eléctrico (diagramas A&B). NO ESTE EL CONDUCTOR.
3. TERMINACIONES DE LOS CABLES: Introduzca el cordón por la tapa, a partir del extremo de la abrazadera del cordón. Introduzca por completo todos los conductores desforrados en los agujeros de terminación de cables apropiados (diagrama C). Apriete bien los tornillos de las terminaciones aplicando 14 pulg.-lbs. de par de torsión.
4. ENSAMBLE: Deslice la tapa hacia arriba por el cordón y sobre el cuerpo cableado. Apriete bien los tornillos de montaje para sujetar el cuerpo a la tapa. Apriete los tornillos de la abrazadera del cordón aplicando 10 a 12 pulg.-lbs. de par de torsión. Consulte la Advertencia.

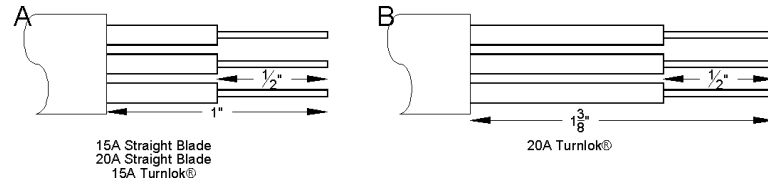

C

TERMINAL IDENT. IDENTIFICACIÓN DE TERMINAL	CONDUCTOR IDENT. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR
GROUND OR GREEN COLOR TIERRA O VERDE	Green insulation for equipment ground only. Aislamiento para tierra del equipo solamente.
W BLANCO (PLATEADO)	White or gray insulation for neutral only. Aislamiento Blanco o gris para neutral solamente.
X or Y X o Y	Red, black, etc. insulation for hot conductor only Rojo, Negro, etc aislante para Conductores Vivos Solamente

Pass & Seymour/Legrand
www.passandseymour.com

Syracuse, NY 13209

1-800-223-4185
P/N 340618 Rev. B