




Part No. 918100

Model IM200Li.2
18 Gauge Cordless
Li-ion Brad Nailer

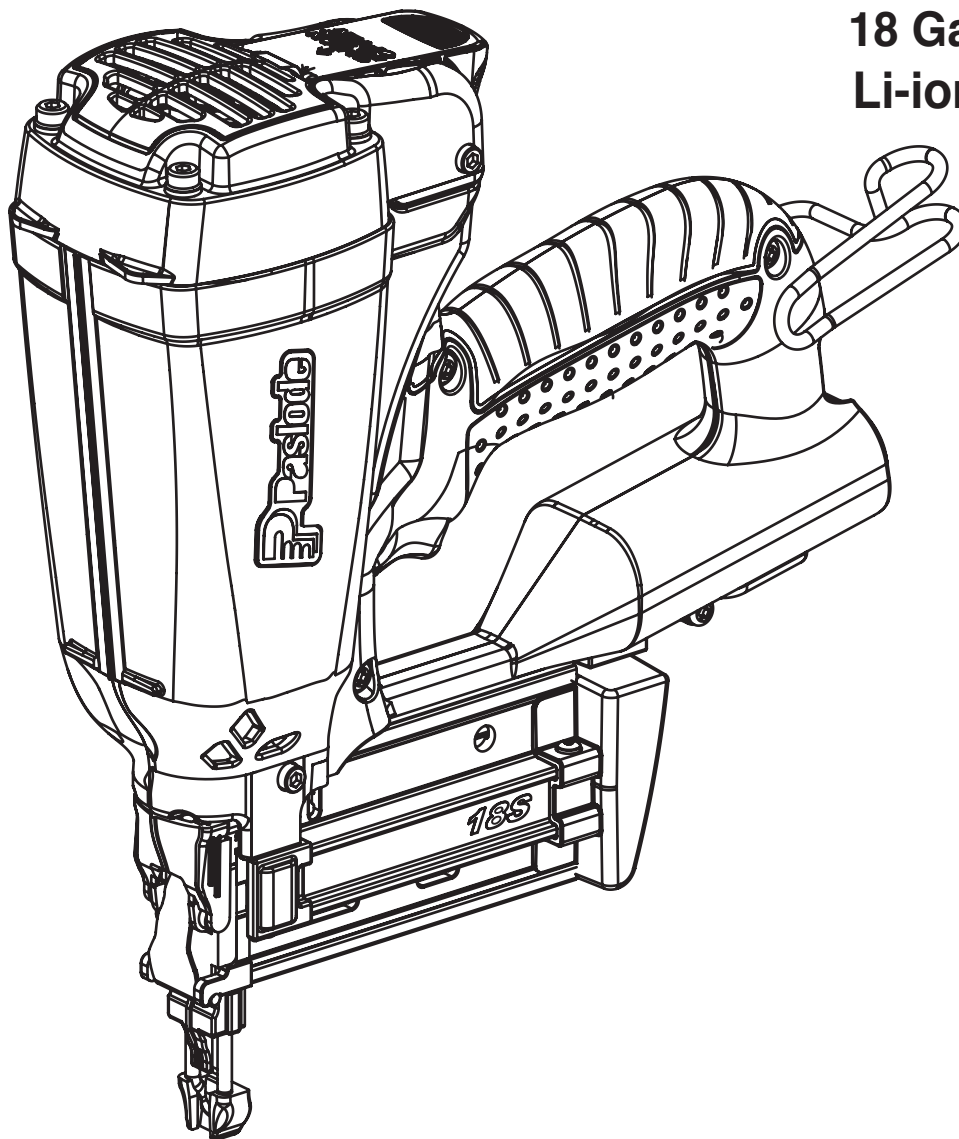

IMPORTANT!
DO NOT DESTROY

It is the customer's responsibility to have all operators and service personnel read and understand this manual.

OPERATING MANUAL

Subject	Page
Introduction and Warranty	2
An Overview of Paslode Cordless 18 Gauge Brad Nailer	3
Safety Instructions	4
Battery and Charger	7
Fuel Cell and Metering Valve	9
Preparing the Paslode Cordless 18 Gauge Brad Nailer for Use	12
Paslode Cordless 18 Gauge Brad Nailer Operation	13
Fasteners and Applications	14
Servicing	15
Troubleshooting	17

The battery charger system meets all safety requirements for power tools.



Paslode® is a trademark
Paslode®
An Illinois Tool Works Company
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
www.paslode.com

Paslode® Power Nailers are made in the U.S.A.

Paslode® is a member of:



Introduction and Warranty

Paslode Cordless 18 Gauge Brad Nailer Operating Manual

This manual is intended to acquaint you with the Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer. Unlike other power fastening tools, the Cordless Brad Nailer is powered by an internal combustion linear motor. In simpler terms, your Cordless Brad Nailer is powered by a motor similar to the one that powers an automobile. The Cordless Brad Nailer ignites a fuel and air mixture to produce the energy to drive the motor, which in turn drives the fastener. The Cordless Brad Nailer is totally self-contained. It carries its own fuel supply and battery, along with a supply of fasteners.

For ease of use, this manual is divided into sections (see Contents). Each section of the manual is written with you, the tool operator, in mind. We have left out many of the technical terms so that you can easily understand how to get the maximum performance from your Cordless Brad Nailer, and how to avoid damaging the tool or injuring yourself. But, to accomplish this, we need you to do two things:

- 1. READ THE MANUAL FROM COVER TO COVER BEFORE USING THE TOOL.
- 2. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THE MANUAL.

The Cordless Brad Nailer should be handled like other power fastening tools that you use. Like most tools, when used improperly injury could result. If you are going to allow others to use the Cordless Brad Nailer, it is your responsibility to make sure that they also read and comply with the instructions in this manual before attempting to operate the tool.

Should you have questions about the Cordless Brad Nailer, or wish to obtain additional copies of this manual, please contact your Paslode® representative. The space below is provided so that you may record your representative's name, address, and telephone number.

Name

Address

CityStateZip

Telephone Number

Paslode Cordless Warranty and Limitations

Paslode warrants that new Cordless power fastening tools, parts and accessories will be free from defects in material and workmanship for the period shown below, after the date of delivery to the original user.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

A one-year warranty will apply to all parts, except those specifically covered by an extended warranty.

FIVE-YEAR EXTENDED LIMITED WARRANTY

- A five-year warranty will apply to all molded nylon parts:
- Motor Housing,Cap and Grille
 - Handle Halves and Actuator
 - Trigger
 - Magazine Parts

CORDLESS 2 YEAR SERVICE PROMISE

Paslode will service the tool and replace all parts (including battery and charger system) which have failed during normal use for FREE, for a period of 2 years from date of purchase. For 2 Year Service Promise details and limitations see servicepromise.paslode.com.

WARRANTY STATEMENT
This warranty is limited to tools sold and service requested in the United States. To obtain information on warranty service in the United States, refer to the Service Center listing that was provided with your tool.

Paslode's sole liability hereunder will be to replace any part or accessory which proves to be defective within the specific time period. Any replacement part or accessory provided in accordance with this warranty will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces. This warranty does not apply to part replacement required due to normal wear.

This warranty is void on any tool which has been subjected to misuse, abuse, accidental or intentional damage, use with fasteners, fuel, batteries, or battery chargers not meeting Paslode specification, size, or quality, improperly maintained, repaired with other than genuine Paslode replacement parts, damaged in transit or handling, or which, in Paslode's opinion, has been altered or repaired in a way that affects or detracts from the performance of the tool.

PASLODE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, RELATING TO MERCHANTABILITY, FITNESS, OR OTHERWISE, EXCEPT AS STATED ABOVE, and Paslode's liability AS STATED ABOVE AND AS ASSUMED ABOVE is in lieu of all other warranties arising out of, or in connection with, the use and performance of the tool, except to the extent otherwise provided by applicable law. PASLODE SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES WHICH MAY ARISE FROM LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR PRODUCTION, SPOILAGE OF MATERIALS, INCREASED COST OF OPERATION, OR OTHERWISE.

Paslode reserves the right to change specifications, equipment, or designs at any time without notice and without incurring obligation.

An Overview of the Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer

Description

The Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer is a self-contained, fully portable nailer that uses liquid hydrocarbon fuel to power a unique linear drive internal combustion motor.

In order for you to fully understand the information contained in this manual, you need a basic understanding of the Cordless 18ga. Brad Nailer. As you can see in the illustration below, the Cordless 18 ga. Brad Nailer is made up of three major areas: handle, motor, and magazine.

As you examine the Cordless 18 ga. Brad Nailer, become familiar with the three major areas and the various components located in each of them.

The **Handle Assembly** contains the fuel cell, indicator light, and the trigger.

The **Motor Assembly** contains the cover and filter, the motor housing, the nose, and the work contacting element.

The **Magazine Assembly** contains the components to load and control the fastener and the battery for the Cordless Brad Nailer.

Specifications

Dimensions:	Weight-with battery	4 lbs 8 oz.
	Height	11-1/2 inches
	Length	11 inches
	Magazine	18 ga. Straight

Cycle Rate: Intermittent Operation – 2 to 3 nails per second

NOTE: Exceeding these cycle rates could cause the tool to overheat, resulting in loss of performance or damage to tool components.


By using the Paslode Cordless Brad Nailer at its recommended cycle rate, you will be able to drive several thousand nails in a typical workday.

Fasteners: 18 gauge, straight Brads

Magazine Capacity: 1 nail strip, or 50 fasteners.

Battery : 7.4 volts DC - Provides enough energy to drive approximately 12,000 fasteners on a full charge.

Fuel Cell: Trim fuel cartridge of Liquid hydrocarbon Provides enough fuel to drive approximately 1000 fasteners.

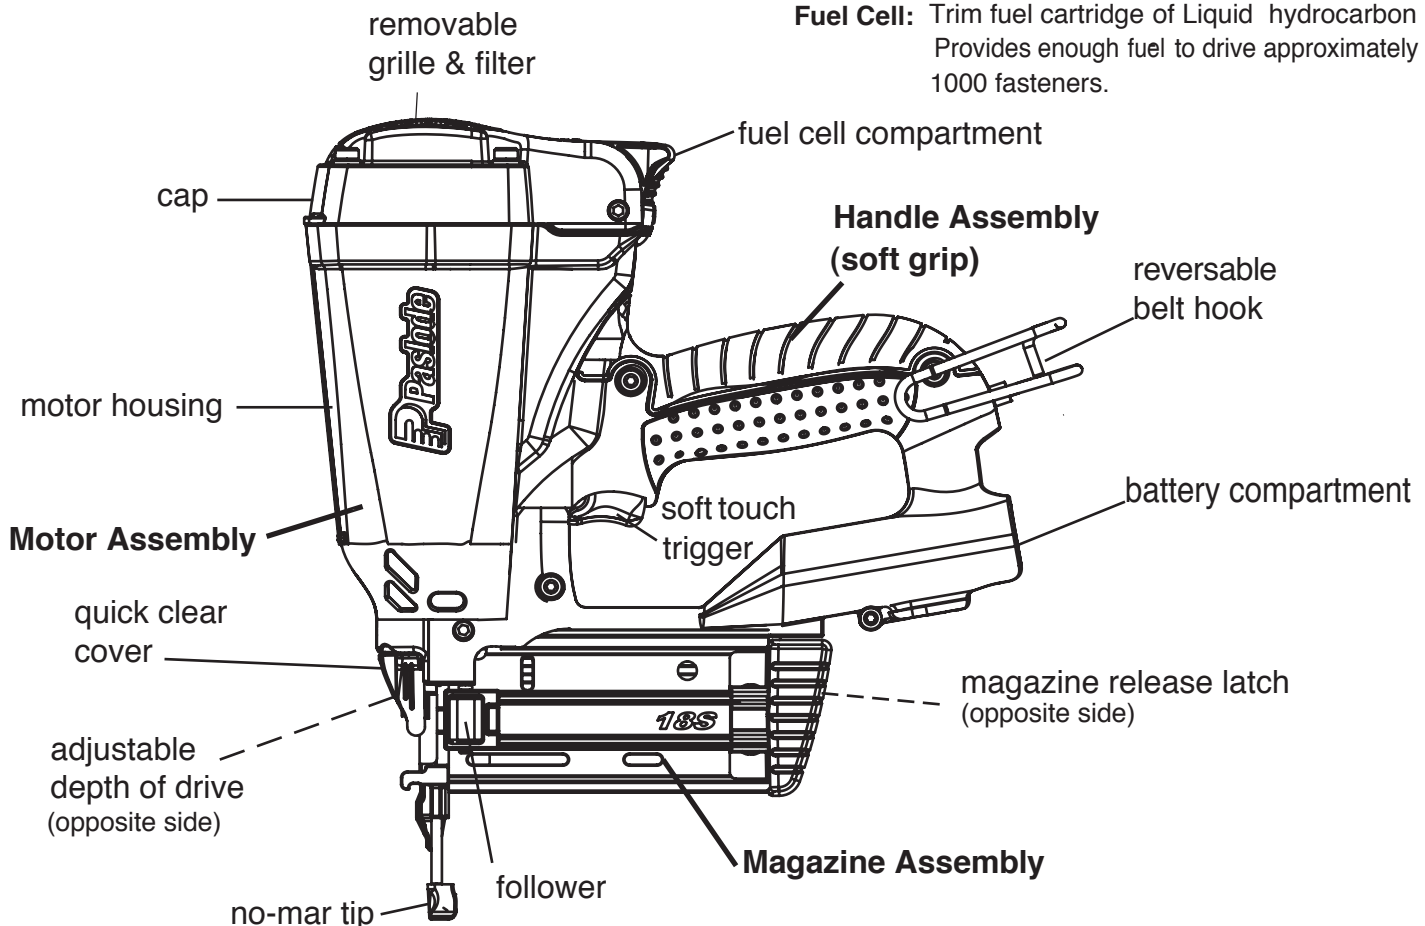


Safety Instructions

The following safety instructions have been included in this booklet to provide you with basic information necessary for safe operation of the Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer. **DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS TOOL UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY PRECAUTIONS AND MANUAL INSTRUCTIONS.**


	! DANGER The Cordless Brad Nailer is an internal combustion device. It produces hot exhaust gases that may ignite flammable materials. This tool must not be used in a combustible environment or in the presence of combustible materials, such as flammable chemicals, adhesives, gasoline, or solvents.
---	---

	! WARNING Do not attempt to operate this tool until you have read and understood all safety precautions and manual instructions. Failure to follow all safety precautions and instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage.
---	--

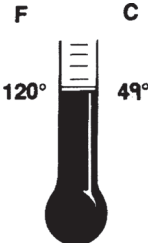	! WARNING Do not expose the tool to temperatures in excess of 120° F (49° C). Fuel and/or the battery may burst, releasing flammable gas.
--	--

	! WARNING This tool must be operated only in a well-ventilated environment, because the tool exhausts carbon monoxide similar to a gas chainsaw or lawnmower. Exposure to carbon monoxide may cause dizziness, nausea, or unconsciousness.
--	--

	! WARNING ALWAYS keep the Cordless Brad Nailer, fuel cell, battery and battery charger out of the reach of children.
--	--

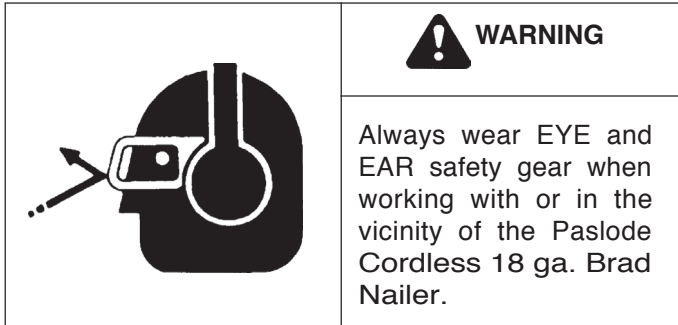

1. Eye protection must meet the requirements of ANSI Standard Z87.1 and should have side shields for increased protection.
2. NEVER ASSUME THE TOOL IS EMPTY.
Never point the tool at yourself or anyone else.
3. NEVER ENGAGE IN "HORSEPLAY" WITH THE TOOL.
The Cordless Brad Nailer is not a toy – it is a tool. Careless and improper use may result in a serious accident.
4. NEVER CARRY THE TOOL WITH YOUR FINGER ON, OR SQUEEZING, THE TRIGGER.
This practice may result in the accidental discharge of a fastener.
5. NEVER OPERATE A MALFUNCTIONING TOOL.
Refer to the servicing or troubleshooting section of this manual to correct the problem. If the problem cannot be corrected, stop using the tool and report it to your supervisor or Paslode® representative.
6. DO NOT LOAD FASTENERS WITH THE TRIGGER AND/OR WORK CONTACTING ELEMENT PRESSED IN.
A fastener may be accidentally discharged.

7. NEVER REMOVE OR DISABLE THE WORK CONTACTING ELEMENT.

This device helps reduce the possibility of accidental fastener discharge by preventing the tool from operating until it is completely against the work surface.

NEVER operate the tool if the work contacting element is not working properly.


8. ALWAYS POINT THE TOOL AWAY FROM YOURSELF AND OTHERS WHEN CLEARING JAMS OR REMOVING FASTENERS.

Pull the follower slightly back and push the release lever. Tip the tool nose up slightly and fasteners should slide out of the rear of the magazine. If fasteners are jammed, refer to the appropriate servicing section of this manual.

9. NEVER OPERATE THE CORDLESS BRAD NAILER IF PARTS ARE LOOSE, DAMAGED OR MISSING.
10. DO NOT DRIVE FASTENERS INTO KNOTS OR ON TOP OF OTHER FASTENERS.

A fastener may ricochet and cause serious injury.

11. OPERATE THE TOOL ONLY ON THE WORKPIECE.

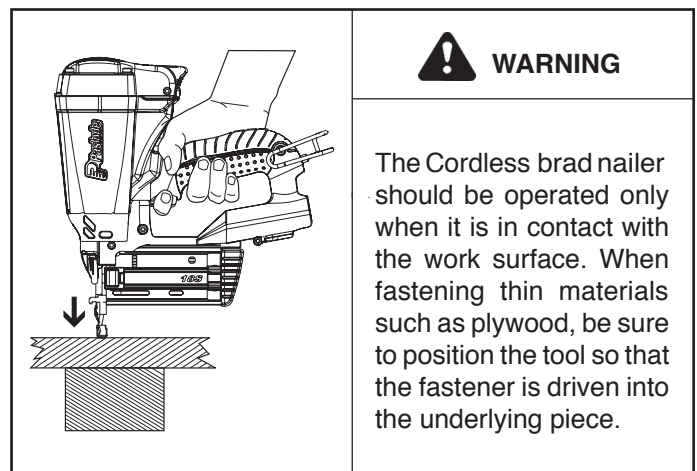

Safety Instructions

12. NEVER DRIVE FASTENERS INTO AREAS WITH CONCEALED HAZARDS.

Always check the area behind the work surface for electrical wiring, gas pipes, water pipes, sewer drains or other potential hazards.

13. ALWAYS MAINTAIN SECURE AND UNOBSTRUCTED FOOTING WHEN ON LADDERS, PLATFORMS OR OTHER HIGH LOCATIONS.

	 WARNING Never over-reach, since tool recoil may cause a loss of balance. Always be aware of edges and drop-offs when nailing on rooftops and other high locations. Keep them in full view.
---	---

14. ALLOW ONLY QUALIFIED PERSONNEL TO OPERATE THE CORDLESS BRAD NAILER.

	 WARNING Only persons who have read and fully understand all tool operation safety and maintenance instructions should be allowed to operate the tool.
---	--

15. PROPERLY STORE FUEL CELL.

	 WARNING Always store fuel cells where they will not be exposed to an open flame, sparks or temperatures above 120° F (49° C).
--	--

16. ALWAYS STORE THE TOOL WITH THE FUEL CELL AND BATTERY REMOVED.

Store the fuel cell in the case with the Impulse Brad Nailer.

17. KEEP THE TOOL CLEAN.

A clean tool is less likely to jam or malfunction.

18. KEEP YOUR HANDS CLEAR OF THE WORK AREA SURFACE.

	 WARNING A fastener may exit at an angle unexpectedly and cause injury.
--	---

Battery Disposal:


The Paslode lithium-ion batteries contain lithium and must be recycled or disposed of properly. It is illegal in some areas to place a lithium-ion battery into the trash or solid waste stream. You may contact your local recycling information on where to return the spent battery or call 877-646-4025 for information on lithium-ion battery recycling in your area.

Battery and charging system

The Paslode Cordless 18 Gauge Straight Lithium-ion Brad Nailer comes with a rechargeable battery and its own charging system. This charging system is the **only one that will work with the Paslode lithium-ion batteries**. The first step in preparing a new tool for operation is to fully charge the battery. **New batteries are shipped partially discharged and must be charged prior to first use.** Batteries will take 5 minutes to 1.5 hour (time will be dependant on the amount of discharge of the battery) to recharge.

Important Charging Notes:

	 Warning
	CHEMICAL/EXPLOSION HAZARD Read ALL instructions before charging or using battery. Failure to follow ALL instructions may result in fire, severe burns, or release of toxic materials.

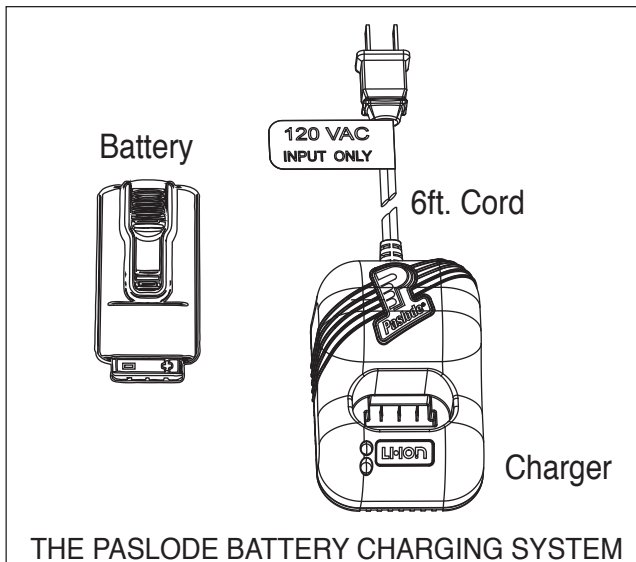

Charging System Accessories:

Battery Charger - Part No. 902667

Charging Instructions

1. Remove the charger unit from the tool case and plug it into a 120V AC outlet. Set the charger base on a stable surface. A green light will come on to indicate the power is on and the charger circuit is ready.
2. Remove the battery from tool or case and insert terminals down into charger. The red light will come on indicating that the battery is charging and the green light will go out.

Note

If battery is completely discharged, the red light and the green light may alternate back and forth for up to 20 minutes. This safety feature slowly recharges the battery until it is ready to accept the full charging current. If the red and green lights continue to alternate after 20 minutes, replace the battery.

3. After charging is complete, the red light will go out and the green light will come on, indicating that the battery is fully charged. The charger will keep the battery at full charge until it is removed.
4. Unplug the charger from the 120V AC outlet.


Charging Times

First charge (new battery)	1.5 hour
Discharged Battery	5 minutes to 1.5 hour

Charging Don'ts

1. Do not charge battery outdoors or in temperatures below 40°F (5°C).
2. Do not allow metal objects to come in contact with battery terminals.
3. Do not puncture or attempt to open battery case or cells.
4. Do not store battery where it will be subjected to temperatures above 120°F (49°C).
5. Do not incinerate battery.
6. Do not use a defective battery charger, one that over-heats and/or smokes when plugged in.
7. Do not immerse the battery or charger in water.

Battery and Charging System

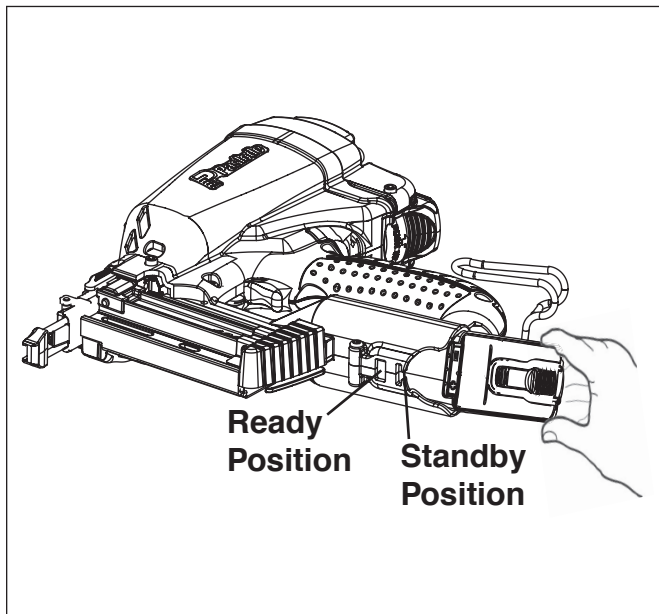


Inserting Battery

1. Load the battery, contacts first, into the Cordless Brad nailer
2. Push battery fully forward into its locked **Ready** position. The battery indicator light will light.
3. To disengage the battery, push down on locking tab and slide battery back until it locks into the **Standby** position.
4. To remove battery, push down on locking tab and slide battery out.


Battery Indicator Light

On the right side of the handle is a small plastic lens. This is the battery indicator light. When you insert a fully-charged battery into the tool, you will see a blinking green light. If the indicator light blinks red, recharge the battery.

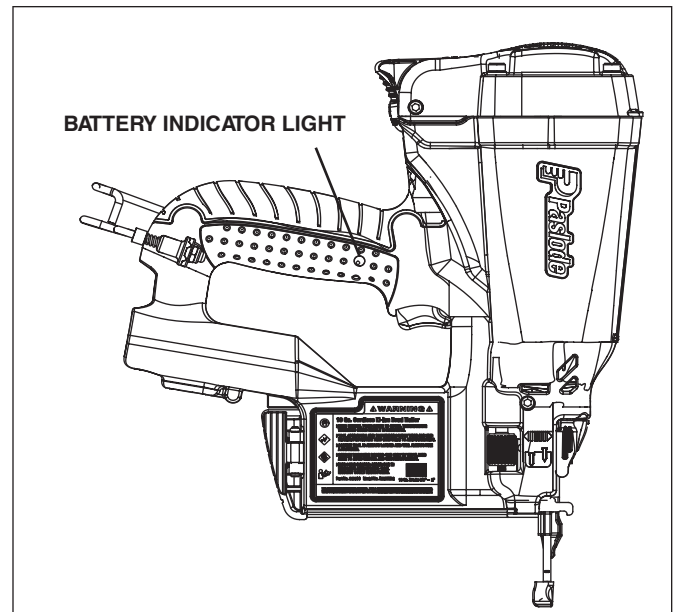

NOTE: If battery is left in tool for an extended period, the battery will discharge completely and will require recharging.

Fuel Cartridge

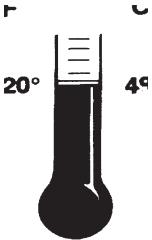  	 DANGER EXPLOSION/FIRE HAZARD Read ALL safety instructions before using or handling the fuel cartridge. Failure to follow ALL instructions may result in explosion or fire. This may cause severe personal injuries or property damage. Keep the fuel cartridge away from heat, sparks and open flame. Exposure to temperatures above 120°F (49°C) may cause the fuel cartridge to burst, releasing flammable gas.
--	--

 WARNING Sunlight can raise the inside temperature of an unventilated car or van to above 140°F (60°C). Never puncture or attempt to open the fuel cartridge; it is non-refillable. Never incinerate, reclaim or recycle the fuel cartridge. Never smoke while installing the fuel cartridge. Never inhale the spray. Keep out of the reach of children. Store fuel cartridge(s) in well-ventilated areas only.

There is a second container inside the fuel cartridge. The inner container holds the fuel. The space between the inner container and the outer cylinder is filled with a gas, called the propellant, which is under pressure.

To eject the fuel, propellant pressure squeezes the inner fuel container, much as you squeeze a tube of toothpaste. This squeezing action ensures that all the fuel is used, and that the Cordless Finish Nailer can operate in any position.

Because of this container-within-a-container design, you might hear the sound of fluid when shaking the fuel cell after all the fuel has been used. This is the propellant, which remains between the containers even after all the fuel has been expelled.

If you expose the empty fuel cartridge to extreme temperatures, the propellant gas will expand and could cause the container to burst, releasing flammable gases.

NOTE

1. When replacing fuel cartridge also clean or replace the air filter for optimum tool operation.


NOTE: Altitude Restriction

Paslode Cordless technology is powered by an internal combustion engine and are effected by altitude. The tool may lose power or become erratic at elevations of 6000 feet or greater.

Fuel Cartridge

NOTE:

Paslode Cordless fuel cartridges are marked with a “Best Use Before” date on the bottom of the can. For maximum performance use fuel before the “Best Use Before” date.

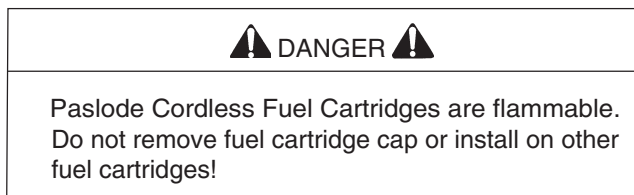

Paslode Cordless Fuel Cell/Cartridge Disposal Guidelines

Paslode the industry leader in cordless technology provides this information to assist users with the proper disposal of discarded fuel cells/cartridges. Acceptable disposal options vary depending on the type of fuel cell/cartridge users. All users must consider federal, state and local solid waste regulations to ensure that discarded fuel cells/cartridges are disposed of properly. Users must contact their local solid waste authority for further guidance.

Discarded fuel cells/cartridges (used or unused) may be considered hazardous waste under the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) depending on several factors as described in the paragraphs that follow. Upon disposal used and unused fuel cells/cartridges may be classified as ignitable hazardous waste (waste code D001) under U.S. EPA regulations.


Hazardous waste generated by homeowners and contractors who perform routine maintenance for homeowners in their homes are not regulated by RCRA. In general, "household wastes" generated by homeowners and their contractors are exempt from hazardous waste regulation because those wastes are expressly excluded from the definition of hazardous waste. For example US EPA has excluded as "household waste" aerosol cans that contain residual product and propellant. Thus under federal hazardous waste regulations homeowners and contractors may dispose of discarded fuel cells/cartridges as general refuse in a properly permitted municipal landfill. These users must still contact their local solid waste authority to determine if any state or local regulation prohibits or restricts such disposal.

Paslode takes no responsibility for proper fuel cell/cartridge disposal. Proper disposal remains the responsibility of sellers and users. All sellers and users must contact their local solid waste authority to determine if any federal, state or local regulation prohibits or restricts disposal. Users may obtain more information about U.S. EPA hazardous waste regulations at the following internet address: www.epa.gov/epaoswee.osw/hazwaste.htm


Alternatively users may contact U.S. EPA's RCRA Superfund Call Center at 1-800-424-9346 to receive more information.

Inserting Fuel Cartridge


A. When loading a fuel cartridge, lift the tool off of the work surface so the work contact element (WCE) is not depressed. Press forward at the back of the actuator cover and pivot outward to open. The cover will swing out of the way.

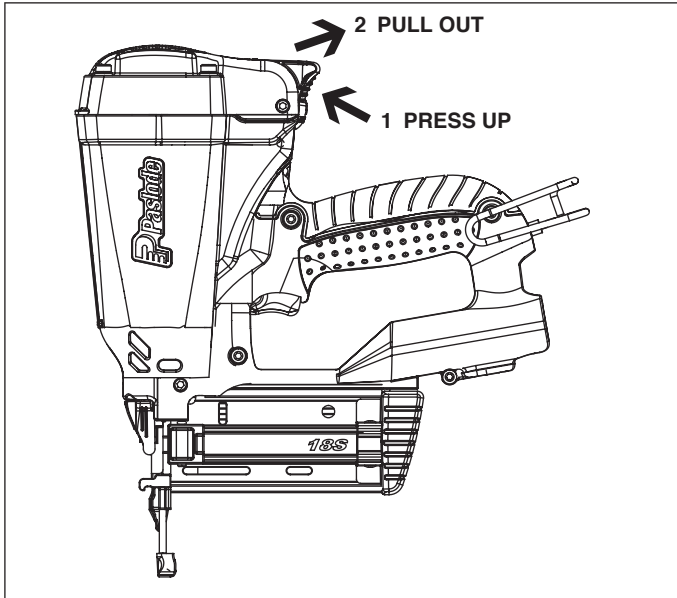


B. Lift the fuel cartridge adaptor and insert the fuel cartridge into the tool.

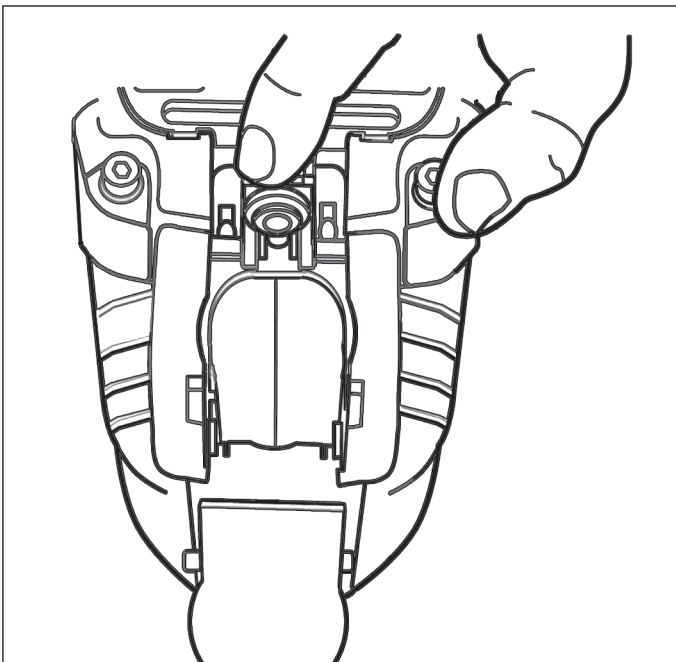

C. Release the adaptor so it is centered on the fuel cartridge.

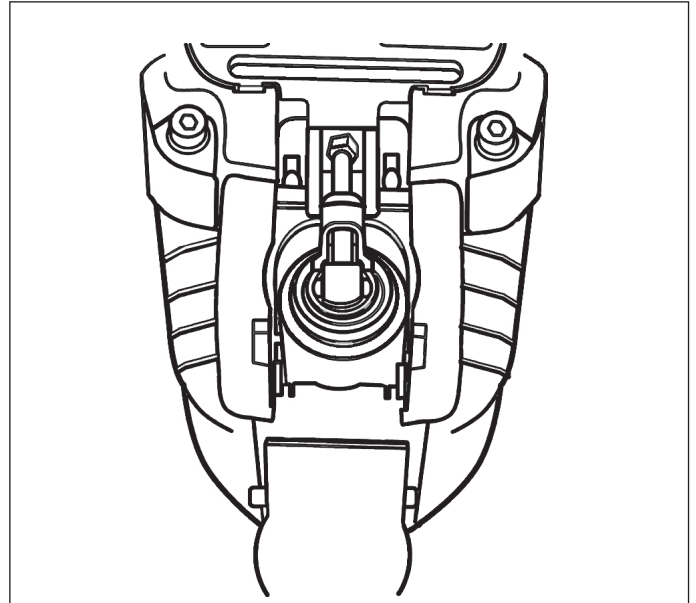

D. Close the actuator cover over the fuel valve/cylinder assembly and push forward and down until the actuator cover snaps into position to complete the loading of fuel in the Cordless Finish Nailer.

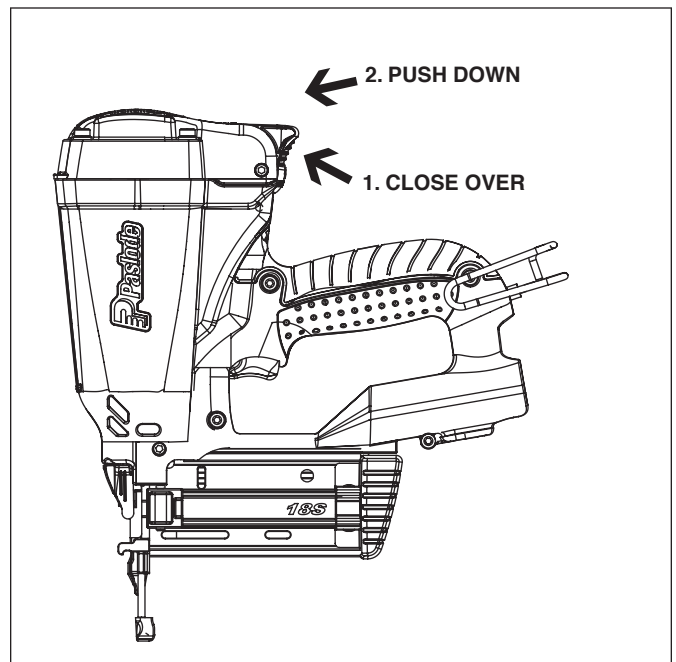

Preparing the Cordless 18 ga. Brad Nailer for Use

Fasteners


The Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer drives Paslode® 18 gauge fasteners designed to be used with the tool. The use of fasteners that do not meet Paslode standards could cause tool damage and will void all warranty claims.

Loading Fasteners

Step 1: Press the release latch with your thumb and pull the rail cover to the full open position.

Step 2; Place the 18 gauge brad nails into the rail with the points resting in the bottom of the rail.

Step 3: Slide the rail cover forward to the locked position.

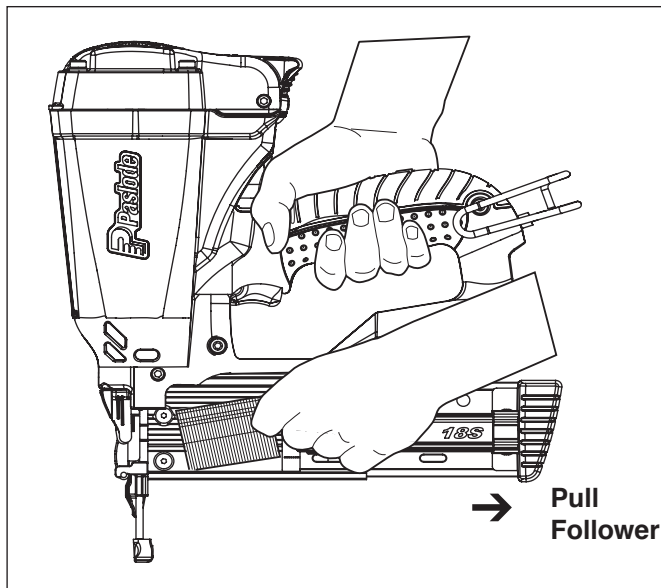

In the illustration above, you will see an indicator arrow on the side of the follower. When the indicator arrow is in the reload area, marked on the side of the magazine, you may insert a new strip of nails.

Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer and Outdoor Weather

Use the Cordless Brad Nailer outdoors, in dry weather, when the nailer, fuel cell, and battery are between 20°F (-7°C) and 120°F (49°C).

HOT WEATHER OPERATION

The Cordless Brad Nailer requires cooling of the motor assembly to operate properly. The fan normally provides the necessary air flow to permit continuous operation. Whenever the Cordless Brad Nailer is idle for extended periods, keep the fuel and tool out of direct sunlight and in surroundings where temperatures will not exceed 120°F (49°C). After extended periods of continuous use, it may be necessary to cool the Cordless motor by setting tool aside for 10-15 minutes or until the tool operates normally. An overheated tool may not drive nails completely or may operate erratically.

COLD WEATHER OPERATION

Fuel cells at cold temperatures lose the required propellant pressure. Bring the tool, fuel cell, and battery above 20° F (-7° C) by placing the tool in a heated building or vehicle. Never expose the tool, fuel cell or battery to flame




CAUTION

The Cordless Brad Nailer should not be used in the rain or where excessive moisture is present. The use of the Paslode Cordless Technology under these conditions may result in damage to tool components and cause the tool to malfunction.


Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer Operation

Operation:

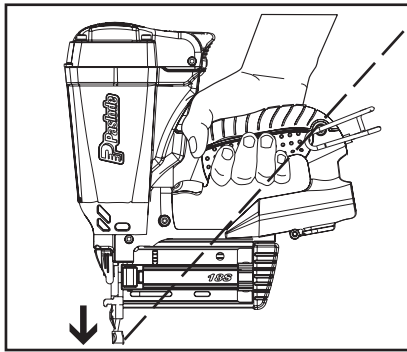


PRESS WORK –
CONTACTING
ELEMENT
AGAINST THE
WORK SURFACE.

Fan motor starts,
fuel is injected into
combustion
chamber and
mixed with air by
the fan.

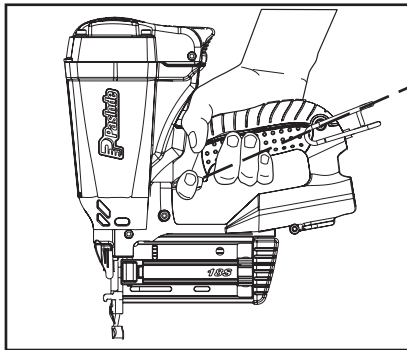


SQUEEZE
TRIGGER

Spark plug ignites
the fuel/air mixture
driving the piston
assembly down on
the fastener.

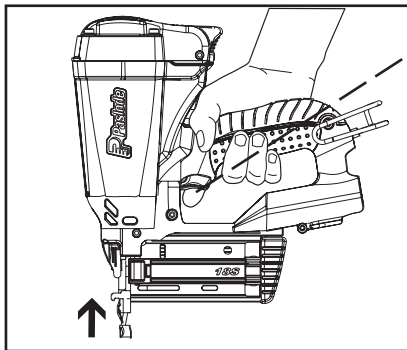

RELEASE
TRIGGER -
LIFT TOOL

Combustion
chamber opens.
Fan exhausts hot
gases and cools
internal
components.

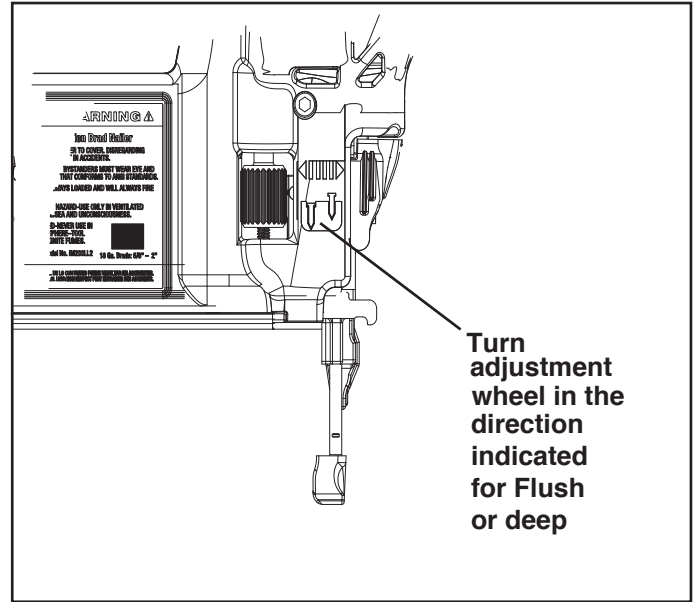

Turn
adjustment
wheel in the
direction
indicated
for Flush
or deep

Depth of Drive Adjustment

Remove the battery before adjusting the depth of drive.

The depth of drive adjustment is done by turning the adjustment wheel in the direction as shown for flush or deep.



DANGER

The work contacting element and nose will become hot after prolonged or rapid use. If it becomes necessary to adjust the work contacting element, avoid touching with bare hands.




CAUTION

This tool must be operated in a well ventilated environment, because the tool exhausts carbon monoxide similar to a chainsaw or lawn mower. Exposure to carbon monoxide may cause dizziness, nausea or unconsciousness.



Fasteners and Applications

Applications

The Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer is suited for a variety of applications. These include securing door and window casings; attaching baseboards where walls meet floors; attaching moldings where walls meet ceilings; securing paneling; securing chair rails, picture molding and other decorative trim.

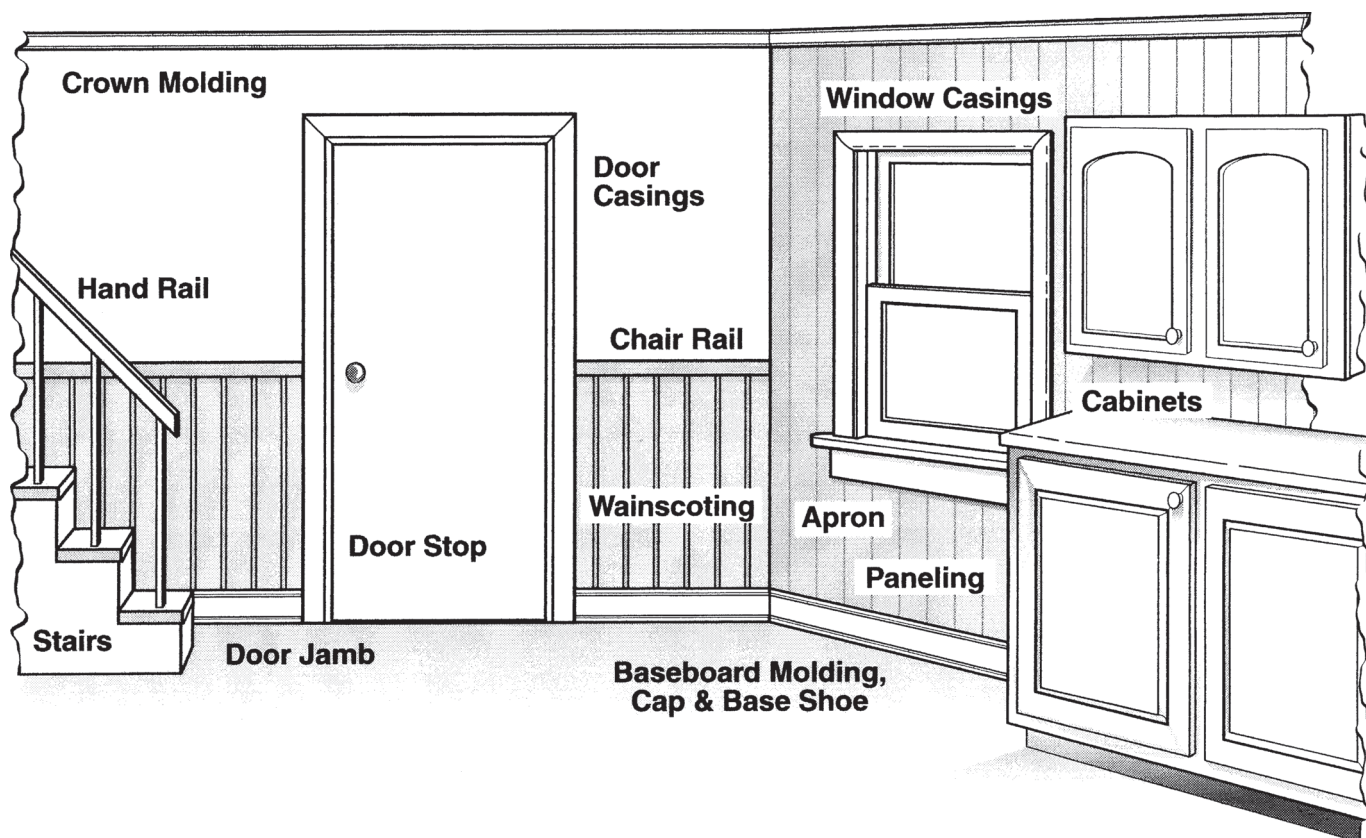

The Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer drives Paslode 18 Gauge Brad Nails. Fasteners are collated into strips of 50 for easy loading. Paslode fasteners are designed to be used in Paslode tools, use of other fasteners may cause damage to the tool or injury to the tool operator.

THE PASLODE CORDLESS 18 Ga. BRAD NAILER DRIVES THESE NAILS	PART NO.	Length	Applications
	950001	1"	Cabinetry, Cove Molding, Shoe & Base Molding, Underneath Stair Tread, Mitered Corners, Lattice Strip Molding, Crown Molding, Book Cases
	950114	1-1/4"	Cabinetry, Shoe & Base Molding, Scribe Molding, Crown Molding, Book Cases
	950112	1-1/2"	Cabinetry, Shoe & Base Molding, Risers, Stairs, Knee Wall, Panel Installation, Wainscoting, Chair Rail, Window Casings, Door Casings, Book Cases
	950002	2"	Cabinetry, Shoe & Base Molding, Spindles, Risers, Stairs, Knee Wall, Panel Installation, Wainscoting, Panel, Chair Rail, Window Casings, Door Casings, Book Cases

Restrict Field Service to the Following

- ☐ CHECKING THE ENERGY LEVEL OF THE BATTERY
- ☐ RECHARGING THE BATTERY
- ☐ CHECKING THE FUEL CELL AND METERING VALVE
- ☐ REPLACING THE FUEL CELL
- ☐ CLEANING/REPLACING THE AIR FILTER
- ☐ CLEARING A JAM
- ☐ CLEANING THE TOOL (See cleaning manual)

Attempts to go beyond these procedures could result in serious personal injury or damage to the Impulse Brad Nailer and voiding the warranty.

There are certain problems you may encounter when you are using the Cordless Brad Nailer that you will be able to correct on the work site. The following field service procedures are the only service procedures you should attempt. Anything else that may appear wrong with the Cordless Brad Nailer should only be diagnosed and repaired by a fully trained service technician. If you have any reason to believe that your problem is beyond the service procedures in this manual, contact your Paslode® representative immediately.



DANGER

Never attempt any maintenance of a Paslode Cordless tool without first removing the fuel cell and battery. Maintenance should be started only after the tool is **completely** inoperative.

Battery Check

Periodically check on the battery indicator light (the light in the handle) of the Cordless Brad Nailer. When encountering a problem, the first step should always be to make sure the battery has enough charge to operate the tool.

When the work contacting element is depressed on work piece, the fan motor will turn on and the blinking green indicator light will turn solid green. If the indicator light blinks red or glows red, recharge the battery.

Fuel Cell Check

If the Cordless Brad Nailer's fan operates and the indicator light is green, but the tool will not cycle or does not drive fasteners completely, check the fuel cell. With the fuel cell out of the tool, check to see if the cell still contains fuel and that the metering valve is working. To determine if there is any fuel left in the fuel cell, hold in the upright position and simply place the metering stem against a solid object, and gently push about three or four times. A small amount of fuel should be released each time.



DANGER


Wear safety glasses when performing this test. Never perform this test near an open flame or sparks, while smoking, or where the fuel may get into your eyes.

If fuel is not released with each operation of the metering valve, this indicates that there is no more fuel left in the cylinder and it must be replaced. Dispose of the empty fuel cell properly. (see page 16.)

Clearing a Jam

An occasional problem you may encounter is a jammed fastener. Because of the unique design of the Cordless Brad Nailer, clearing a jammed fastener is easy:


1. Remove the battery.
2. Pull the latch, releasing front guide. Pivot front guide forward.
3. Clear jam, and push driver blade back up to its normal position.
4. Close front guide and latch it. Check that work contacting element moves freely.

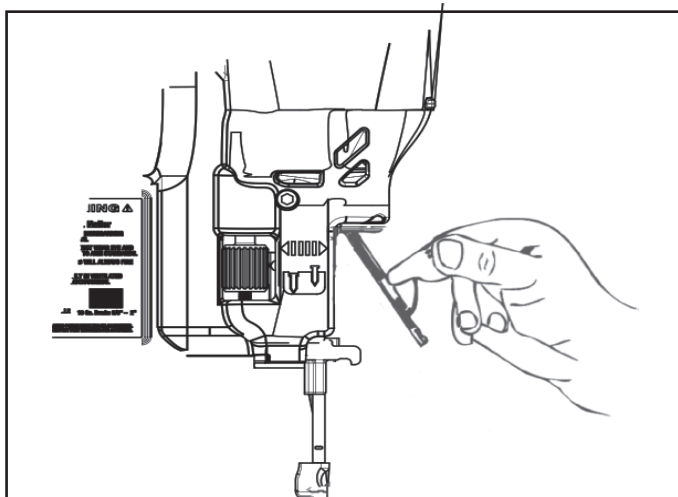

Air Filter

Open the grille by pressing slightly above the adapter and pivoting the cover open. The air filter simply lifts out.

Tap the filter GENTLY to remove any dust. Check and clean the air filter every two days. Soap and water restores the filter to a "like new" condition.

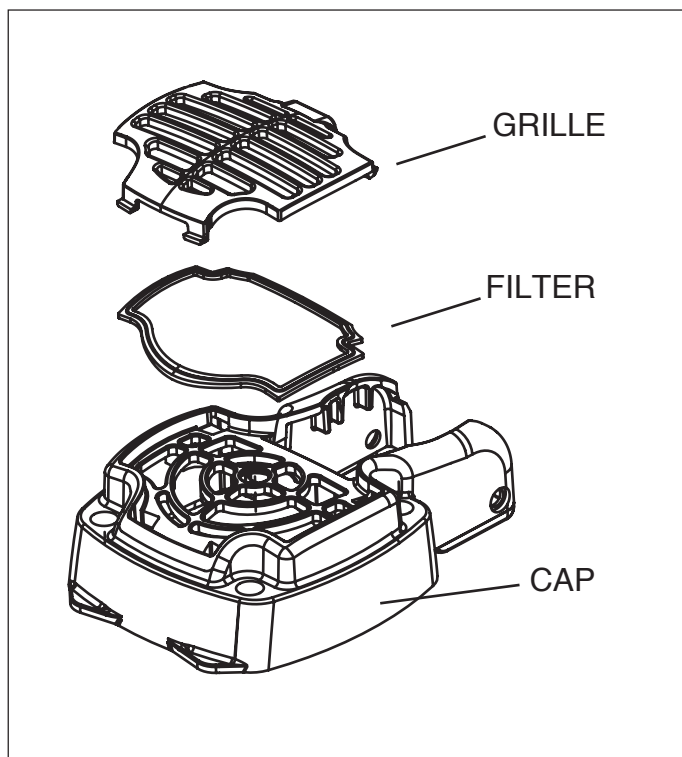

End-of-Workday Routine

These simple steps are based on maintaining the safety and operational efficiency of the Cordless 18 Ga. Brad Nailer.

Before you leave the work site:

1. Remove battery and store in tool case. Always use the Cordless Brad Nailer case for transporting and storing the tool.
2. Dispose of all empty fuel cells. Remember to dispose of these cells where they will not be crushed, punctured, burned or found by children.

When you get home:

1. Place the battery in its charger if it needs charging as indicated by the red charge light on the handle.
2. Wipe your Cordless Brad Nailer with a clean, soft cloth.
3. Remove and clean the filter every two days.
4. Check work contacting element to ensure it is operating freely.

Paslode Cordless Tool Accessories

A variety of accessories are available for the Paslode Cordless 18 ga. Brad Nailer:

No-Mar Replacement Tip -Hard Tip Part No. 901048

No-Mar Replacement Tip -Soft Tip Part No. 901067

Battery - Part No. 902654

Clear Safety Glasses - Part No. 401382

Paslode Cordless Lubricating Oil - Part No. 401482

Paslode Cordless Tool Cleaner - Part No. 219086

Battery Charger Kit - Part No. 902667

Paslode Cordless Brad Nailer Case - Part No. 902445

Paslode Cordless Trim Tool Tune - Up Kit-Part No. 219304

Contact your Paslode® representative for additional information.

Tools

A 9/64 Hex Wrench (Part No. 900736) is provided with each Impulse 18 ga. Brad Nailer .

Preparing Tool for Operation - Battery/Charger Problems

SYMPTOM	POSSIBLE PROBLEMS	SERVICE
Battery does not appear to accept charge when battery is plugged into the charger.	Inoperative indicator lights on charger, or defective charger.	Try battery in tool after a full charge cycle. If tools indicator light is red, charger not working properly. Replace charger, or monitor charging time to ensure battery has adequate time for recharging. It is normal for battery to feel warm after properly charging.
	Battery damaged or cycle life exhausted.	Replace battery.
Charger gets hot, makes excessively loud noise, or smokes during charging cycle. Charger cord or wall plug gets hot.	Damaged charger.	Discontinue use immediately and unplug from power source. Replace charger and tag or dispose of charger to prevent accidental re-use or connection to power source.

Normal Stage of Operation

SYMPTOM	POSSIBLE PROBLEMS	SERVICE
Fan does not run - tool indicator light is blinking red or solid red.	Battery is not charged.	Charge battery.
	Battery terminals are oily, dirty, or corroded.	Clean battery terminals with soft cloth.
Fan does not run, or runs slower than normal - tool indicator light is solid red.	Battery is discharged.	Charge battery.
Work-contacting element does not depress fully - tool does not operate.	Work-contacting element is bent, or build-up of debris in track restricts operation.	Remove and inspect lower probe. Clean the track. Repair or replace lower probe as required.
	Lockout feature is engaged.	Add strip of nails.
Tool will not cycle - fan runs, indicator light is solid green.	Fuel Cell empty.	Replace fuel cell.
	Spark wire out of spark plug.	Remove cap and check spark lead, insert in spark plug and replace cover.
	Spark plug is dirty.	Clean tool cylinder head.
	No spark is generated.	Return tool to authorized Paslode® dealer for service.

Troubleshooting

Normal Stage of Operation

SYMPTOM	POSSIBLE PROBLEMS	SERVICE
Tool operates properly, but fasteners do not drive fully.	Work-contacting element requires adjustment.	Adjust work contacting element.
	Fuel cell is low.	Check fuel cell and replace as required.
	There may be loss of seal in combustion chamber.	Press work contacting element against workpiece for one minute. Pull trigger. If fastener does not drive, there is a leak that requires service.
Tool operates properly, but fasteners are sometimes over-driven, and sometimes under-driven.	Work-contacting element is not adjusted properly for the type of material being fastened.	Adjust work-contacting element. Readjust as required when material density or thickness of material being fastened changes.
Tool operates, but no fastener is driven.	Wrong fasteners being used.	Use only fasteners meeting Paslode® specifications. Check fasteners and applications section for fastener types and sizes recommended for use in Impulse™ tools.
	Follower not properly engaged behind fastener strip.	Position follower behind fastener strip and engage strip.
	Jammed fastener.	Clear jam.
Tool operates erratically or appears to be losing power - tool indicator light is green.	Fuel cell is low.	Check fuel cell.
	Spark plug wire is loose.	Check spark plug wire.
	Air filter is dirty, causing tool to overheat.	Remove air filter and clean. Use soap and water to remove stubborn debris.
	Tool is dirty.	Clean tool.
Tool operated and drove fasteners, but driver blade did not return to up position.	Built-up dirt and debris on driver blade or in nose bore.	Clean driver blade and nose bore with degreaser cleaner.
	Tool is dirty.	Clean tool.
Combustion chamber does not drop after tool cycles.	Work-contacting element is bent, or is dirty.	Clean track or replace work-contacting element.

If tool will not operate after following the above service directions, return the tool to an authorized Paslode® representative for service.

To purchase parts, visit our website at www.itwconstructionparts.com.



An Illinois Tool Works Company
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
www.paslode.com

Durante el funcionamiento normal

SÍNTOMA	POSIBLES PROBLEMAS	SERVICIO
La herramienta funciona correctamente, pero los clavos no penetran por completo.	Es necesario ajustar el elemento de contacto.	Ajuste el elemento de contacto.
	El nivel de combustible cartucho de gas está bajo.	Revise el cartucho de gas y cámbielo si es necesario.
La herramienta funciona correctamente, pero los clavos a veces penetran de masiado y a veces no penetran lo suficiente.	Puede haber fugasen la cámara de combustión.	Presione el elemento de contacto contra la pieza de trabajo durante un minuto. Oprima el gatillo. Si el clavo no sale, hay una fuga que debe ser reparada.
	El elemento de contacto no está bien ajustado al tipo de material que está siendo clavado.	Ajuste el elemento de contacto. Vuelva a ajustar según sea necesario cuando cambie la densidad o el espesor del material que está siendo clavado.
La herramienta funciona pero no dispara los clavos.	Esta usando clavos incorrectos.	Use sólo clavos que cumplan con las especificaciones de Paslode. Revise la sección de Sujetadores y aplicaciones para ver los tipos y tamaños recomendados en esta puntilladora Paslode Cordless
	El transportador no está bien ajustado de tras de la tira de clavos.	Coloque el transportador detrás de la tira de clavos y sujételo.
La herramienta funciona erráticamente o la clavadora está verde.	La clavadora tiene clavos atorados.	Saque los clavos atorados.
	El nivel de combustible cartucho de gas está bajo.	Revise el cartucho de gas.
	El cable de la bujía está suelto.	Revise el cable de la bujía
	El filtro está sucio, y hace que se sobre caliente la clavadora.	Quite el filtro y límpielo. Use agua y jabón para limpiar la suciedad difícil de quitar.
	La camisa de la herramienta o los anillos "O" están sucios.	Limpie la herramienta.
La clavadora funciona y clava el clavo, pero la hoja del impulsor no volvió a la posición superior.	Se ha acumulado suciedad en la hoja de impulsor o en el orificio de la punta de la clavadora.	Limpie la hoja del impulsor y el orificio de la punta con un limpiador desengrasante.
	La sección interior de la clavadora está sucia o des habilitada.	Envíela puntilladora a proveedor Paslode para que reciba servicio.
	La camisa de la clavadora o los anillos O están sucios.	Limpie la clavadora.
	El elemento de contacto está doblado o el carril está sucio.	Limpie el carril o cambie el elemento de contacto.
Si la herramienta no funciona después de seguir las instrucciones de servicio, de vuelva la herramienta a su representante Paslode® para que reciba servicio.		

Para llamada técnica de apoyo 1-800-222-6990, o visita nuestro sitio web en www.paslode.com. Para comprar las partes, visite nuestro sitio del web en www.ltwconstructionparts.com.

SÍNTOMA	POSIBLES PROBLEMAS	SERVICIO
La batería no parece aceptar la carga cuando el cargador se conecta a la batería o cuando la batería está conectada en el cargador de 1.5 horas.	Las luces indicadoras en el cargador no funcionan, o el cargador está defectuoso.	Pruebe la batería en la herramienta después de un ciclo de carga. Si la luz indicadora de la clavadora está verde, el cargador no está funcionando de bidamente. Cambie el cargador que la batería tenga el tiempo adecuado para recargarse. Es normal que la batería se sienta tibia después de haberla cargado correctamente.
	La batería está dañado se ha terminado su ciclo de vida.	Obtenga una batería nueva.
El cargador se calienta, hace de masia doruido o produce humo durante el ciclo de carga. El cable del cargador o el transformador de pared se calientan.	El cargador está dañado.	Deje de usar el cargador de inmediato y desconecte lo de la fuente de energía. Cambie el cargador y coloque una etiqueta en el cargador defectuoso para evitar que alguien lo conecte accidentalmente o lo vuelva a usar.


Durante el funcionamiento normal

SÍNTOMA	POSIBLES PROBLEMAS	SERVICIO
El ventilador no funciona- la luz indicadora de la puntilladora está iluminada constantemente o parpadeando en rojo.	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	Limpie las terminales de la batería con una tela de es merfilina.	Las terminales de la batería tienen grasa, corrosión o están sucias.
El ventilador no funciona, o funciona más lentamente de lo normal- la luz indicadora de la puntilladora está iluminada constantemente en rojo.	La batería está descargada.	Cargue la batería.
El elemento de contacto no se puede oprimir por completo - la puntilladora no funciona.	El elemento de contacto está doblado, o la acumulación de suciedad restringe su funcionamiento.	Quite y revise el probador inferior. Limpie el carril. Repare o cambie el probador inferior.
La puntilladora no clava, pero el ventilador si funciona. La luz indicadora está iluminada constantemente en verde.	El cartucho de gas está vacío.	Cambie el cartucho de gas.
	El cable que produce la chispa no está conectado a la bujía.	Quite la cubierta y revise la bujía, coloque la bujía y vuelva a colocar la cubierta.
	La bujía está sucia.	Limpie la culata del cilindro de la puntilladora.
	No se producen chispas.	Envíe la puntilladora a su distribuidor autorizado Paslode para que la repare.

Filtro de aire

Abra la cubierta optimiendo ligeramente arriba del adaptador, y pivoteando la cubierta para que se abra. El filtro de aire simplemente sale hacia fuera.

Golpee LIGERAMENTE el filtro para sacarle el polvo. Revise y limpie el filtro de aire cada dos días. Una solución de agua y jabón deja el filtro como "nuevo".

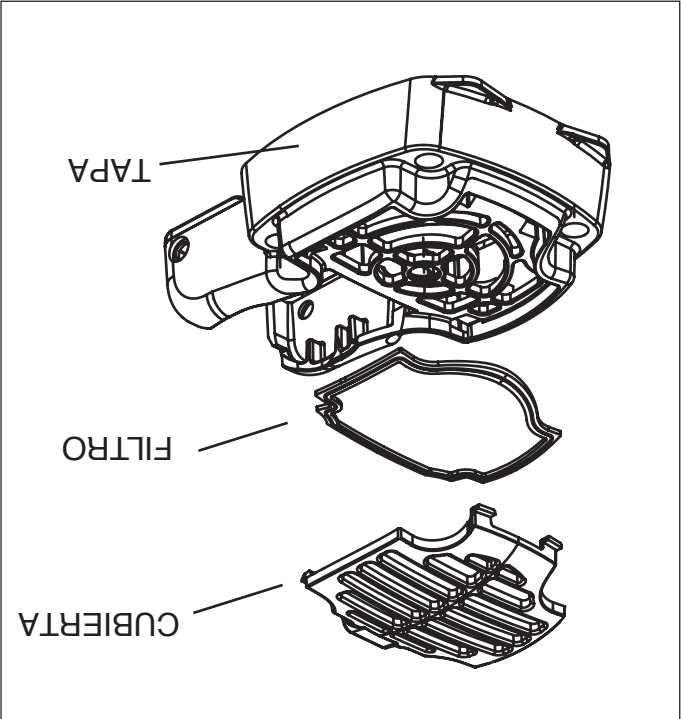

Rutina al final de un día de trabajo

Al final de cada día de trabajo lleve a cabo estos sencillos pasos para mantener la seguridad y la eficiencia de la Puntilladora Paslode Cordless.

Antes de salir de su lugar de trabajo:

1. Quite la batería y guárdela en el maletín de la Puntilladora Paslode Cordless. Siempre use el maletín de la herramienta para transportarla y almacenarla.
2. Deseche todos los cartuchos de gas vacíos. Recuerde que debe desecharlos donde no los puedan encontrar los niños y donde no puedan ser aplastados, perforados o quemados.

Cuando llegue a casa:

1. Si la luz roja en el mango indica que la batería necesita ser recargada colóquela en el cargador.
2. Limpie la Puntilladora Paslode Cordless con un paño limpio y suave.
3. Saque y limpie el filtro cada dos días.
4. Revise el elemento de contacto para asegurarse de que funciona sin obstrucciones.

Accesorios Paslode

Existe una gran variedad de accesorios disponibles para la Puntilladora Paslode Cordless de calibre 18:

- Punta " No Mar" (dura) - Pieza No. 901048
- Punta "No Mar" (suave) - Pieza No. 901067
- Batería - Pieza No. 902654
- Limpiador - Pieza No.219086
- Lentes de seguridad claros - Pieza No. 401382
- Acetite lubricante Paslode - Pieza No. 401482
- Juego de cargador de baterías - Pieza No. 902667
- Producto para reparar la herramientas - Pieza No. 219304
- Maletín para la Puntilladora Paslode Cordless - Pieza No. 902445

Herramientas

Para obtener mayor información póngase en contacto con su representante de Paslode®.

Cada Puntilladora Paslode Cordless viene acompañada de una llave hexagonal de 9/64 plg (pieza No. 900736).

En el lugar de trabajo límtese a:

☐ REVISAR EL NIVEL DE ENERGIA DE LA BATERIA

☐ RECARGAR LA BATERIA

☐ REVISAR EL CARTUCHO DE GAS Y LA VÁLVULA

DOSIFICADORA

☐ REEMPLAZAR EL CARTUCHO DE GAS

☐ LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

☐ DESATORAR LA CLAVADORA

☐ LIMPIAR LA HERRAMIENTA

Si intenta efectuar reparaciones mayores a las que indican estos procedimientos, puede llegar a sufrir lesiones graves o causar daños a la clavadora Impulse y anular la garantía.

Existen ciertos problemas a los que se puede enfrentar al usar su Puntilladora Paslode Cordless, que usted mismo puede corregir en el lugar de trabajo. Los siguientes procedimientos de servicio son los únicos que debe intentar realizar por sí mismo. Cualquier otro problema que tenga su Puntilladora Paslode Cordless debe ser diagnosticado y reparado por un técnico de servicio entrenado. Si considera que su problema es más difícil de corregir que con los procedimientos de servicio de este manual, póngase en contacto inmediatamente con su representante de Paslode.

 PELIGRO

Nunca intente hacer trabajos de mantenimiento en la Puntilladora Paslode Cordless sin antes quitar el cartucho de gas y la batería. El mantenimiento sólo debe hacerse después de que la herramienta esté completamente inoperable.

Revisión de la batería

Revise periódicamente la luz indicadora de la batería, es decir, la luz indicadora en el mango de la Puntilladora Paslode Cordless. Cuando tenga un problema, el primer paso debe ser siempre asegurarse de que la batería tenga suficiente energía para hacer funcionar la herramienta.

Cuando se presiona el elemento de contacto contra la pieza de trabajo, arranca el motor del ventilador y la luz verde parpadeante se ilumina en forma constante. Si la luz indicadora se enciende en rojo, en forma parpadeante o continua, recargue la batería.

Revisión del cartucho de gas

Si funciona el ventilador de la Puntilladora Paslode Cordless y la luz indicadora está iluminada en verde, pero la herramienta no dispara o no clava por completo los clavos, revise el cartucho de gas. Cuando el cartucho de gas esté fuera de la puntilladora, revíselo para ver si aún contiene combustible y si la válvula dosificadora está funcionando. Para comprobar si queda combustible en el cartucho, sosténgalo en posición vertical y simplemente coloque la aguja dosificadora contra un objeto sólido y opríma unas tres a cuatro veces. Cada vez que opríma debe salir una pequeña cantidad de combustible.

 PELIGRO


Use los lentes de seguridad cuando haga este prueba. Nunca lleve a cabo esta prueba cerca de una llama o de chispas, mientras fuma, o donde el combustible le pueda entrar en los ojos.

Si no sale combustible cada vez que active la aguja de la válvula, significa que no hay más combustible en el cilindro y que debe reemplazar el cartucho. Deseche el cartucho de gas vacío de forma adecuada. (vea la pagina 16.)

Para desatorar la puntilladora


Un problema típico que puede encontrar es una clavadora con clavos atorados. Debido al diseño único de la Puntilladora Paslode Cordless, es muy sencillo sacar los clavos atorados:

1. Saque la batería.
2. Deslice el seguro para soltar la guía delantera y hágala pivotear hacia adelante.
3. Quite las clavos atorados y empuje la hoja del impulsador hacia atrás hasta la posición normal de retorno.
4. Cierre la guía delantera y asegúrela. Verifique que el elemento de contacto no esté obstruido.

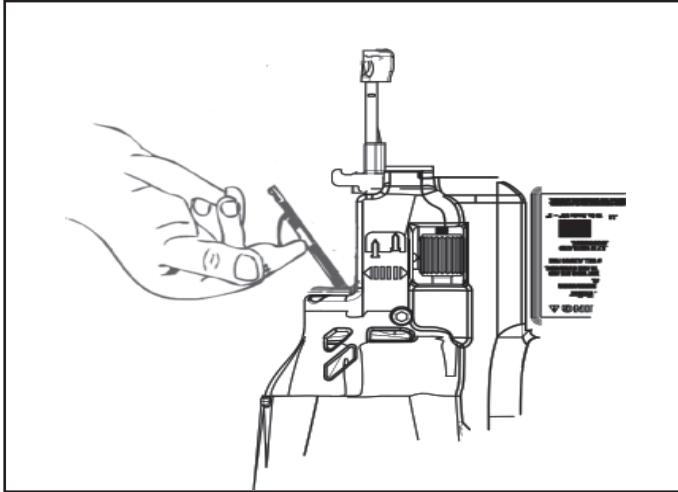


Aplicaciones

Son muchos los usos que se le pueden dar a la Puntilladora Paslode Cordless de 18 calibre, por ejemplo, en la colocación de decoraciones a los marcos de puertas y ventanas; la instalación de molduras en la unión de paredes y pisos o en la unión de paredes y techo; la fijación de paneles, de guardasillas, molduras para cuadros y cualquier otra decoración.

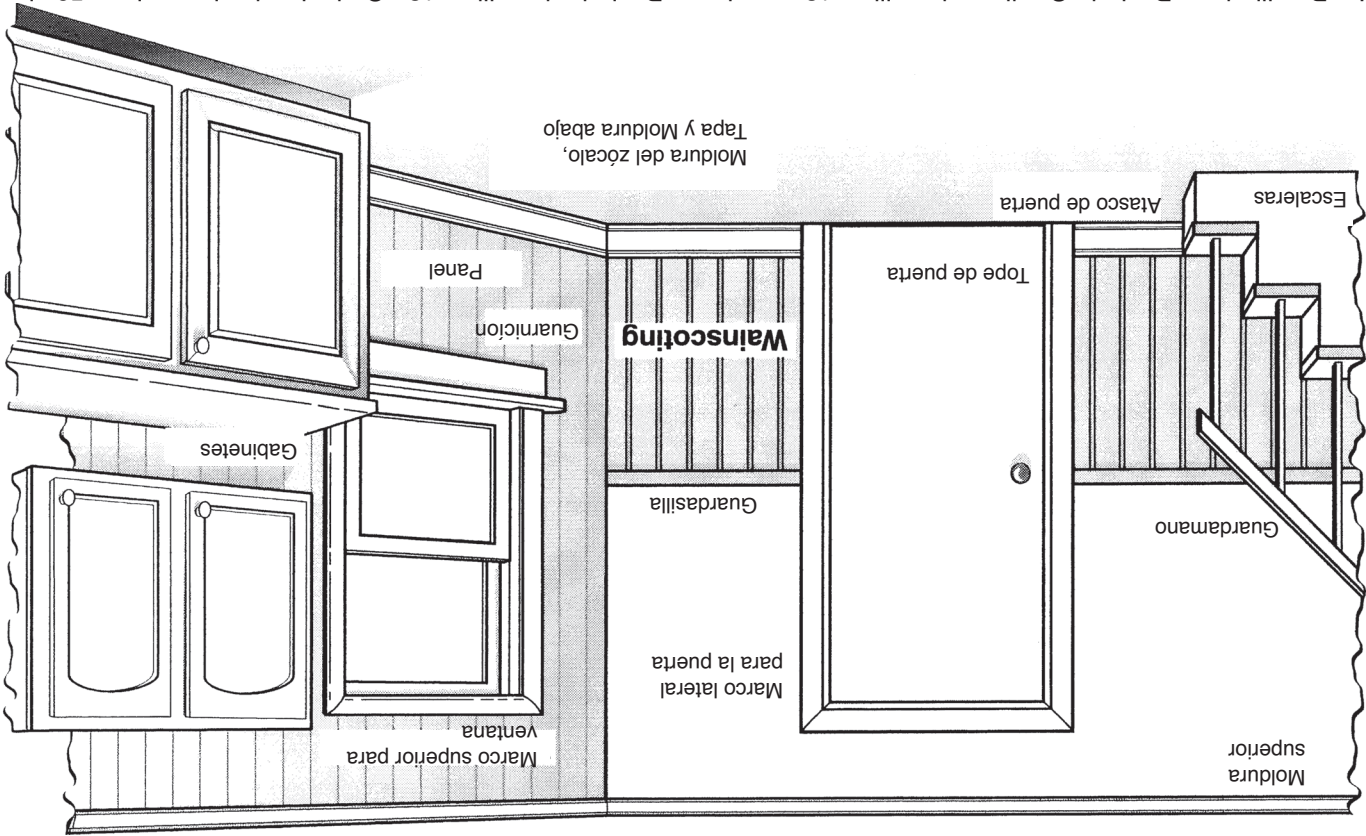

La Puntilladora Paslode Cordless de calibre 18 usa clavos Paslode de calibre 18. Cada tira de clavos tiene 50 clavos para facilitar la carga de los mismos. Si utiliza clavos que no cumplen con las especificaciones de Paslode, se puede dañar la clavadora y se anula la garantía.

LA PUNTILLADORA PASLODE CORDESS CLAVA ESTOS TIPOS DE CLAVOS DE PUNTILLA DERECHA	PIEZA NO.	DESIGNACION	APLICACION
	650212	1 "	Gabinetes, listón del zócalo, moldura superior y guardasillas
	650213	1-1/4 "	Gabinetes, listón del zócalo, moldura superior y guardasillas
	650214	1-1/2 "	Gabinetes, listón del zócalo, marcos, moldura superior, escaleras y panel
	650215	2 "	Gabinetes, marcos, escaleras, panel

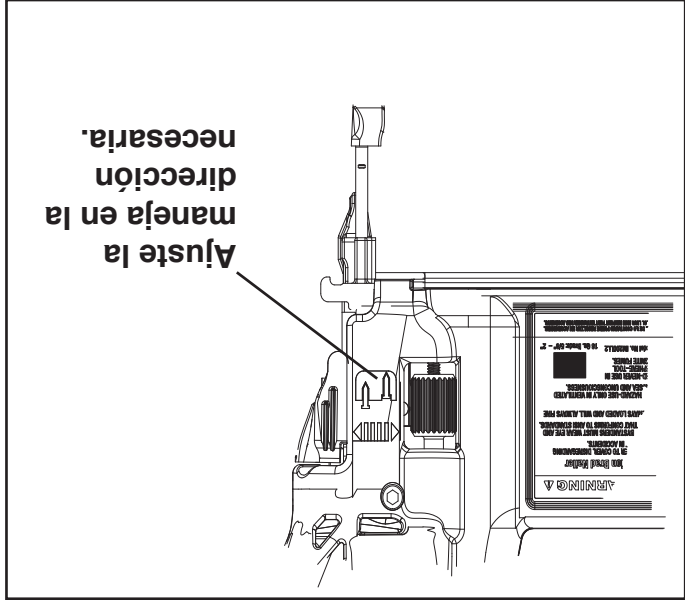


Ajuste de la profundidad con que se clava


Saque el cartucho de gas antes de ajustar la profundidad con que se clava.

El ajuste de la profundidad con que se clava se realiza ajustando la manija del elemento de contacto.


PRESIONE EL ELEMENTO DE CONTACTO CONTRA LA SUPERFICIE DE TRABAJO.

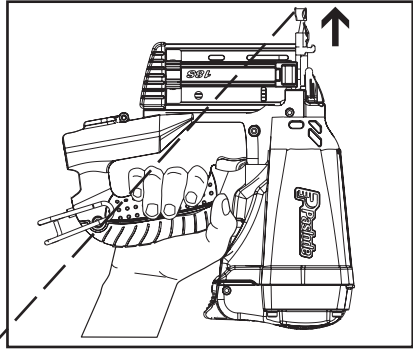

El ventilador del motor arranca, el combustible se inyecta en la cámara de combustión y el ventilador lo mezcla con aire.

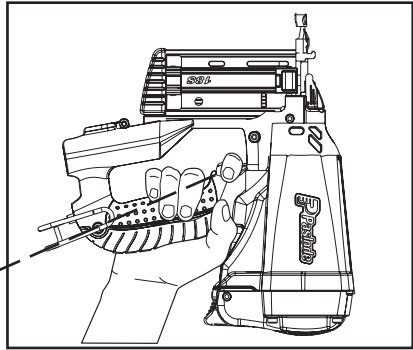

APRIETE EL GATILLO. La bujía produce una chispa y se enciende la mezcla de combustible y aire. La combustión mueve el pistón que impulsa el clavo.

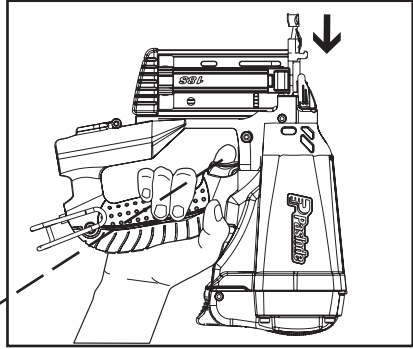

LEVANTE LA CLAVADORA Y SUELTE EL GATILLO. La cámara de combustión se abre. El ventilador deja salir los gases calientes y enfría los componentes internos.

PELIGRO

El elemento de contacto y la punta se calientan después de un uso prolongado o rápido. Si es necesario ajustar el elemento de contacto, evite tocarlo con las manos.

ADVERTENCIA

Sólo use este herramienta en un lugar bien ventilado, ya que la herramienta emite monóxido de carbono, de forma similar a una sierra de cadena o una podadora. Si usted inhala monóxido de carbono puede sufrir mareos, náusea o pérdida del conocimiento.

Clavos


La Puntilladora Paslode Cordless de 18 calibre impulsa clavos de calibre 18 diseñados para usarse con la herramienta. El uso de clavos que no satisfagan las normas Paslode puede causar daños a la herramienta y anulará todas las reclamaciones bajo la garantía.

Para cargar los clavos

Paso 1 : Oprime el picaorte de realese con el pulgar y tire la cubierta del riel a la posición repleta

Paso 2 : Coloca los clavos de puntilla de 18 calibre en el riel con los puntos que descansen en el fondo del riel.

Paso 3 : Desliza la cubierta del riel hacia adelante a la posición cerrada.

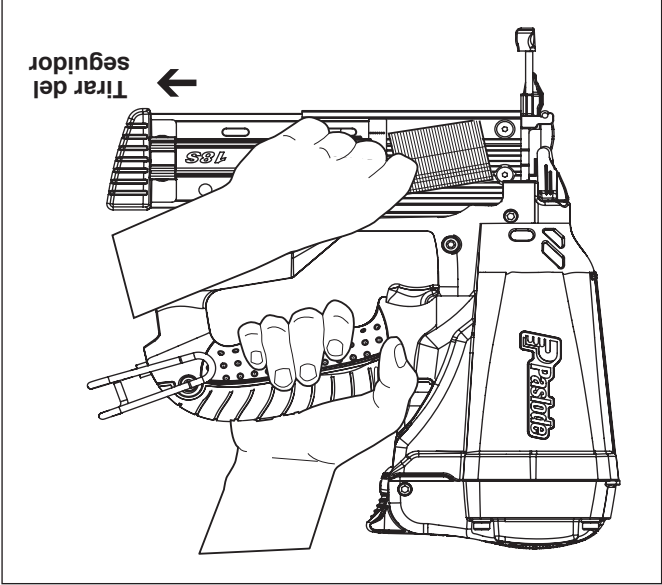

En la ilustración de arriba, usted verá una flecha en el lado del seguidor. Cuando la flecha aparece en el área de recarga, marcada en el lado del cargador, usted puede introducir una nueva tira de clavos.

La Puntilladora Paslode Cordless de 18 calibre al aire libre

Use la Puntilladora Paslode Cordless al aire libre, en buen tiempo, cuando la clavadora, el cartucho de gas, y la batería estén entre 20°F (-7°C) and 120°F (49°C).

Funcionamiento cuando hace calor

La Puntilladora Paslode Cordless necesita que el conjunto del motor se enfríe para que funcione correctamente. El ventilador generalmente produce el flujo de aire necesario para permitir que funcione continuamente. Siempre que la Puntilladora Paslode Cordless esté sin usarse durante periodos prolongados, deje el combustible y la clavadora en la sombra y en lugares donde las temperaturas no excedan los 49° C (120 ° F). Después de periodos prolongados de uso continuo, puede ser necesario dejar entrar el motor de usar la puntilladora durante unos 10 ó 15 minutos o hasta que la clavadora funcione normalmente. Si la clavadora se sobrecalienta, es posible que los clavos no penetren completamente o que la herramienta funcione erráticamente.

Funcionamiento cuando hace frío

Cuando hace frío, los cartuchos de gas pierden la fuerza necesaria de propulsión. Deje que la clavadora, la batería y el cartucho de gas lleguen a la temperatura mínima de operación sin exponerlos directamente a las llamas, y revise la batería.




ADVERTENCIA


La Puntilladora Paslode Cordless no debe ser usada en la lluvia o donde haya demasiada humedad. Si se usa la herramienta bajo estas condiciones se pueden dañar sus componentes y la herramienta se puede averiar.

Colocación del cartucho de gas


A. Es muy sencillo colocar el cartucho de gas dentro de la clavadora Paslode. Para empezar, empuje hacia arriba la parte inferior de la cubierta del accionador y ábralo hacia fuera. La cubierta se abre para dejar espacio.

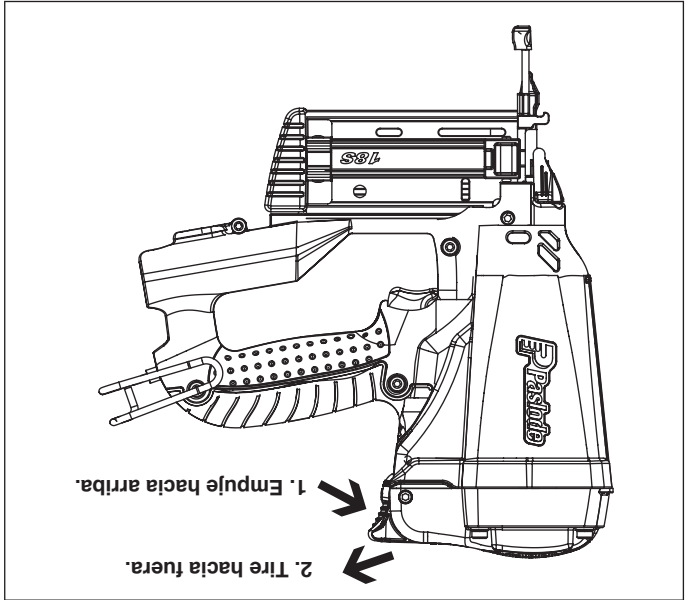


B. Levante el adaptador de cartucho de gas e insertar el cartucho de gas en la herramienta.

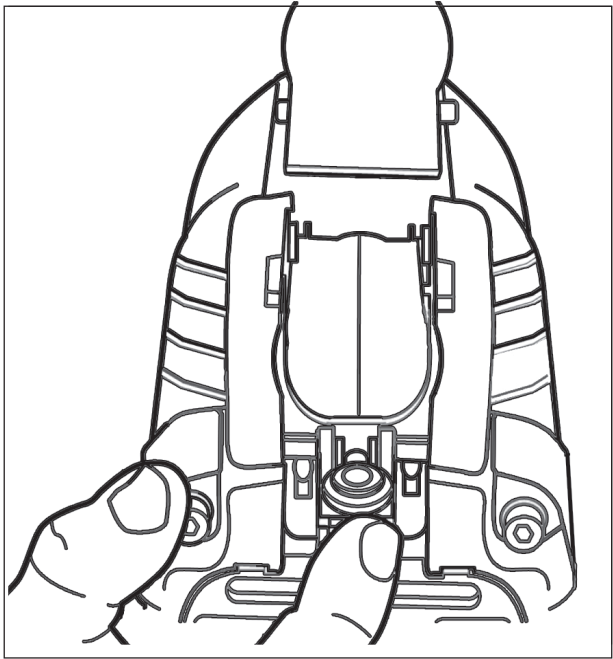

C. Suelte el adaptador por lo que se centra en el cartucho de combustible.

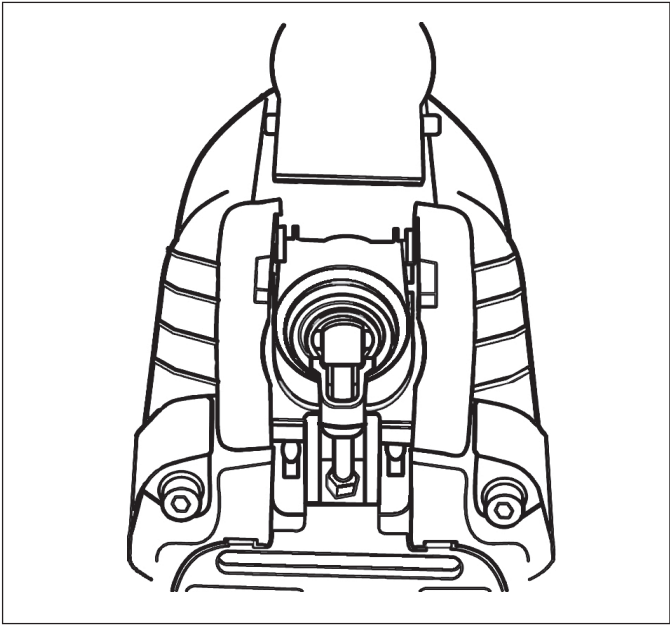

D. Cierre la tapa del accionador para completar la carga de gas en el Clavadora. Inalámbrica se cumple con cerrar la cubierta sobre la válvula de gas/cilindro y empujar hacia abajo hasta que la cubierta del accionador cierra en su posición.

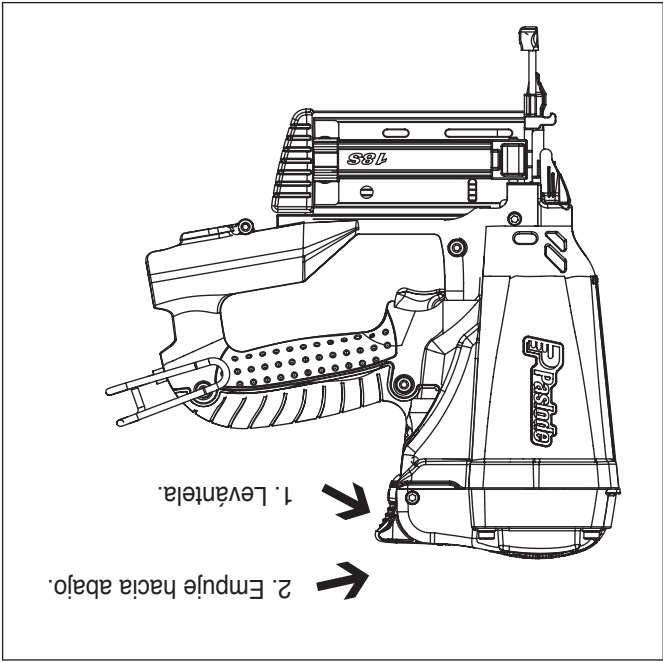

NOTA:

Los cartuchos de gas Paslode Cordless vienen con la fecha de expiración marcada con "Best Use Before" (abajo de la lata). Para máximo rendimiento use el cartucho de gas antes del la fecha de expiración marcada con "Best Use Before".

 PELIGRO	Los cartuchos de gas Paslode cordless son inflamable. No extraiga el tapón de cartucho de gas o instalar en otras células de combustible!
---	---

Guía para el desecho de celdas de combustible para inalámbricos:

Paslode®, el líder en la industria de la tecnología de herramientas inalámbricas, suministra esta información para asistir a los usuarios del desecho de las celdas de combustible para inalámbricos. Las opciones aceptables de desecho varían dependiendo del tipo de usuario de celdas de combustible. Todos los usuarios deben considerar las regulaciones locales, estatales y federales de desechos sólidos para asegurar que las celdas de combustible sean desechadas apropiadamente. Los usuarios deben contactar a su autoridad local de desechos sólidos para una mayor orientación.

Las celdas de combustible desechadas (usadas o sin usar) pueden ser consideradas como residuos peligrosos bajo el acta de recuperación y conservación de recursos (RCRA, por sus siglas en inglés), dependiendo de los diferentes factores descritos en los siguientes párrafos. En el momento del desecho, las celdas de combustible usadas o no usadas pueden ser clasificadas como desechos inflamables peligrosos (código de desechos - D001) bajo las regulaciones EPA de los Estados Unidos.

Los desechos peligrosos generados por los propietarios de vivienda y por los constructores que llevan a cabo el mantenimiento de rutina para los propietarios en sus viviendas, no son regulados por la RCRA. En general, los "desechos de viviendas" generados por los propietarios y sus contratistas están exentos de las regulaciones de desechos peligrosos puesto que estos desechos están excluidos expresamente de la definición de desechos peligrosos. Por ejemplo, la EPA de los Estados Unidos ha excluido como "desechos de vivienda" las latas de los aerosoles que contienen productos y propulsores residuales. Por lo tanto, bajo las regulaciones federales de desechos peligrosos, los propietarios de vivienda y los contratistas pueden desecher las celdas de combustible como desechos generales en un basurero municipal apropiadamente permitido. Estos usuarios deben contactar a su autoridad de desechos sólidos para determinar si alguna regulación estatal o local prohíbe o restringe dicha disposición.

Paslode no asume ninguna responsabilidad por el desecho apropiado de las celdas de combustible. El desecho apropiado es responsabilidad de los vendedores y usuarios. Todos los vendedores y usuarios deben contactar a su autoridad local de desechos sólidos para determinar si alguna regulación local, estatal o federal prohíbe o restringe el desecho. Los usuarios pueden obtener más información acerca de las regulaciones de la EPA de los Estados Unidos sobre desechos peligrosos en la siguiente dirección de Internet:

www.epa.gov/epaoswer/osw/hazwaste.htm

Alternativamente, los usuarios pueden contactar al Centro de Servicio RCRA de la EPA, Superfund y EPCRA de los Estados Unidos al 1-800-424-9346 para obtener más información.

Existe un segundo recipiente dentro del cartucho de gas. El recipiente interior contiene el combustible. El espacio entre el recipiente interior y el cilindro exterior está lleno de gas, llamado propulsor, que está envasado a presión.

Para dejar salir el combustible, la presión del propulsor opreme el recipiente interior de combustible, de forma similar a como se oprime un tubo de pasta dental. Esta presión asegura que se use todo el combustible y que la clavadora impulse pueda funcionar en cualquier posición. Debido a este diseño de un recipiente dentro de otro, al sacudir el cartucho de gas una vez que se haya terminado el combustible es posible que usted escuche el sonido de un fluido. Lo que suena es el propulsor, que permanece entre los recipientes aun después de que se ha usado todo el combustible.

Si expone el cartucho de gas vacío a temperaturas extremas, el propulsor se expande y podría causar que el envase explotara, desprendiendo gases inflamables.

NOTA

1. Nunca intente volver a usar la válvula dosificadora. Reemplácela con un cartucho de gas y una válvula de combustible nuevos, y deseché los usados de forma adecuada.
2. Cuando cambie el cartucho de gas, también cambie o limpie el filtro para que su clavadora funcione de manera óptima.

NOTA

La clavadora para acabados está accionada por un motor lineal de combustión interna y puede ser afectada por el altitud. La clavadora puede perder fuerza en elevaciones de 6000 pies o más.

¡PELIGRO!





PELIGRO DE
EXPLOSIÓN Y DE
INCENDIO

Lea TODAS las instrucciones de seguridad antes de cargar o de usar el cartucho de gas. Si no se siguen TODAS las instrucciones pueden producirse explosiones o incendios. Esto puede causar lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Mantenga el cartucho de gas alejado del calor, las chispas y las llamas.

Si se expone a temperaturas más altas de 49° C (120° F) el cartucho de gas puede explotar, liberando gas inflamable.

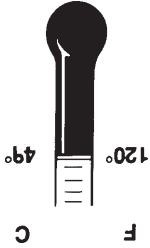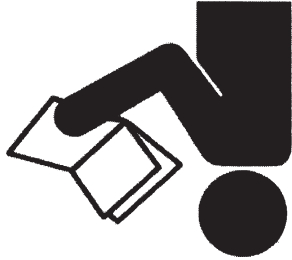

La luz del sol puede elevar la temperatura interior de un vehículo cerrado por encima de los 60° C (140° F). Nunca perforo ni trate de abrir el cartucho de gas, ya que no es rellenable.

Nunca incinere ni recicle el cartucho de gas.


Nunca fume mientras instala o usa la válvula dosificadora.

Nunca inhale el rocío del atomizador.


Mantenga el cartucho de gas alejado de los niños.

Almacene las cartuchos de gas sólo en áreas bien ventiladas.

Batería y sistema de carga

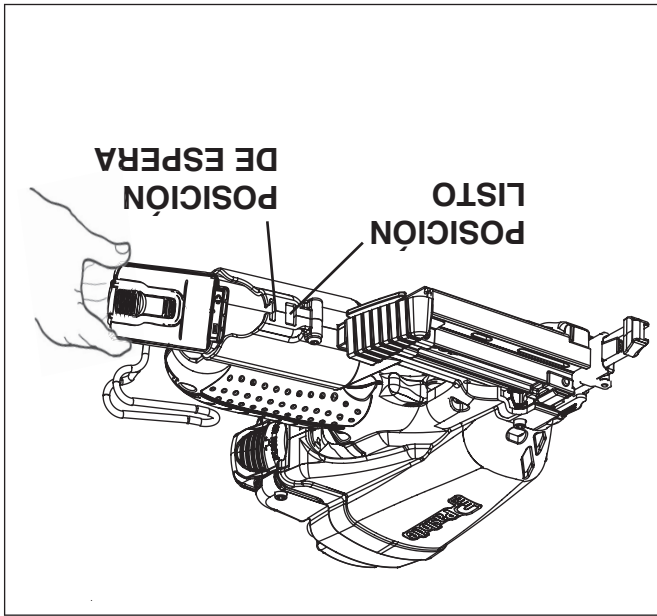

1. Introduzca la batería, con los contactos por delante, en la clavadora para acabados.
2. Empuje la batería completamente hacia delante en su posición de bloqueo listo. La luz indicadora de la batería se iluminará.
3. Para desconectar la batería, presione hacia abajo sobre el bloqueo ficha y respaldo de batería de espera.
4. Para sacar la batería, oprima hacia abajo la lengüeta de fijación y deslice la batería hacia fuera.

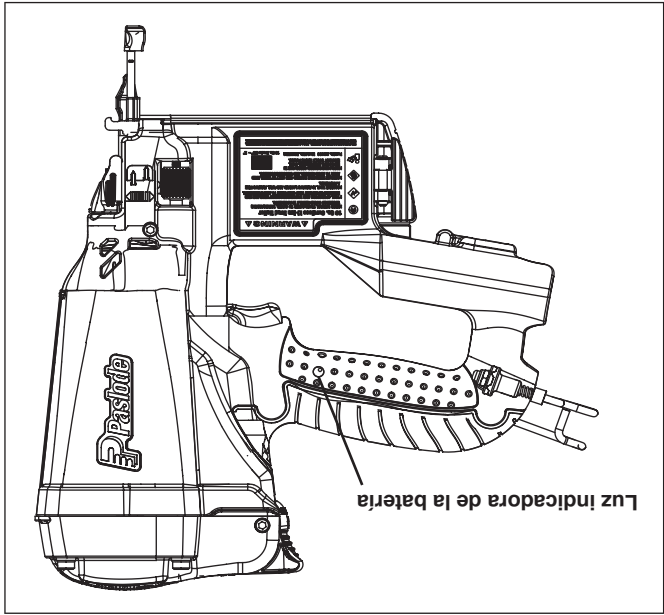

Luz indicadora de la batería

La ilustración es un acercamiento del mango de la clavadora Cordless. En un lado del mango hay una pequeña lente de plástico que es la luz indicadora de la batería.

Al colocar una batería completamente cargada dentro de la clavadora, se enciende y se apaga una luz indicadora verde. Si la luz indicadora parpadea en rojo, es necesario recargar la batería.

NOTA: Si la batería se queda dentro de la clavadora durante un período prolongado, se descarga por completo y es necesario recargarla.

IMPORTANTE: Si las terminales de la batería llegan a corroerse y a ocasionar un mal contacto, limpie las terminales con una tela de esmeril fina.

Batería y sistema de carga

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA:

1. Retire el cargador de la caja de herramientas y conec-
tarlo a un tomacorriente de 120V CA. Establecer la
base del cargador sobre una superficie estable. Una luz
verde se enciende para indicar el aparato está encen-
dido y el circuito del cargador está listo.
2. Saque la batería de la clavadora o del estuche e
introduzca las terminales en el cargador. La luz roja se
enciende indicando que la batería está cargando y se
apaga la luz verde.

NOTA

Si la batería se ha descargado por completo, las
luces roja y verde pueden destellarse intermitente-
mente hasta 20 minutos. Esta característica de
seguridad recarga lentamente la batería hasta que
está lista de recibir la corriente de cargado completa.
Si las luces roja y verde siguen destellándose
después de 20 minutos, reemplace la batería.

3. Después de cargarse, la luz roja se apagará y la luz
verde encenderá, así indicando que la batería está
cargada completamente. El cargador mantendrá la
batería cargada por completo hasta que se quite el
mismo.
4. Desenchufe el cargador del tomacorriente de 120V CA.

TIEMPOS DE CARGA

Primera carga 1.5 horas
Batería completamente
descargada 5 minutos hasta 1.5 horas

DURANTE LA CARGA:

1. No cargue la batería al aire libre o a temperaturas
inferiores a los 5° C. (40° F)
2. No permita que objetos metálicos toquen las terminales
de la batería.
3. No perforo ni trate de abrir la caja de la batería o las
celdas.
4. No almacene la batería donde esté sujeta a temperaturas
superiores a los 49° C (120° F).
5. No incinere la batería.
6. No use un cargador de baterías defectuoso, ni uno que
se sobrecaliente o que produzca humo al conectarlo.
7. No ponga la batería en agua.

Accesorios:


Juego de cargador de baterías - Pieza No. 902667

Notas importantes de carga

La Puntilladora Paslode Cordless viene con una batería
recargable y con su propio sistema de carga. Esta sistema
de carga es el único sistema que funciona con la baterías
Paslode. El primer paso al preparar una nueva herra-
mienta para usarla es cargar por completo la batería. Las
baterías nuevas se envían descargadas y deben de ser
cargadas antes de poder usarlas por primera vez. Las
baterías se tardan en recargar de 5 minutos a 1.5 horas
(dependiendo de cuánto se hayan descargado).


**ADVERTENCIA!**

**PELIGRO QUÍMICO Y
DE EXPLOSIÓN** Lea
TODAS las instrucciones
antes de cargar o usar
la batería. Si no se siguen
TODAS las instrucciones
pueden producirse in-
cendios quemaduras
serias o liberación de
materiales tóxicos.

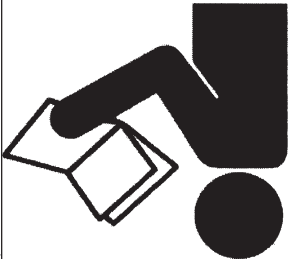


Dstrucción de la batería:

Las baterías contienen litio y debe reciclarse o desecharse
apropiadamente. En algunas áreas es ilegal colocar una
batería de Litio-ion en el cubo de la basura or en una
corriente de desechos sólidos. Puede comunicarse con
su centro local de reciclaje para información sobre donde
devolver una batería agotada, o llame al 1-800-822-8837
para conseguir mayor información sobre el reciclaje de la
batería Litio-ion en su área.

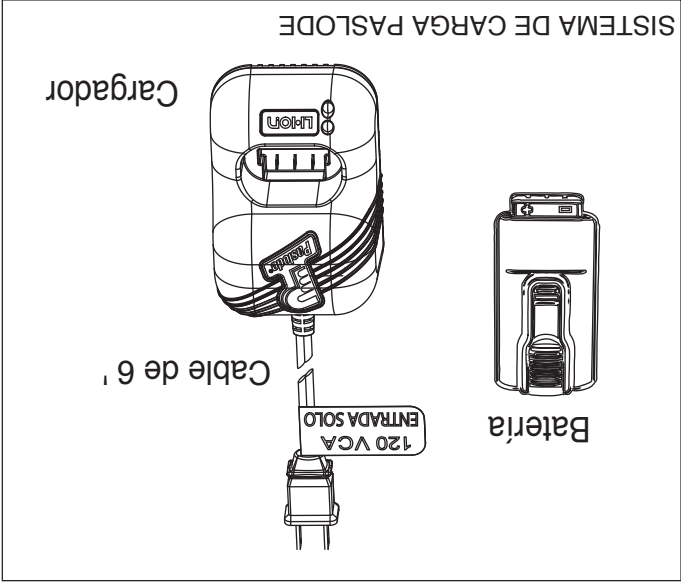

12. NUNCA CLAVE SUJETADORES EN ÁREAS QUE TENGAN PELIGROS OCULTOS.

Siempre revise el área detrás de la superficie de trabajo para ver si hay cableado eléctrico, tuberías de gas o de agua, drenajes u otros peligros potenciales. 13. SIEMPRE PÁRESE FIRMEMENTE EN ESCALERAS, PLATAFORMAS U OTROS LUGARES.

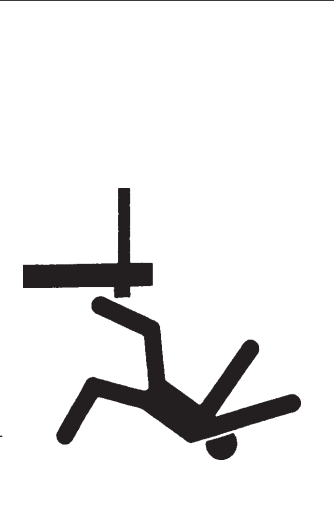

ADVERTENCIA Nunca trate de usar la clavadora en lugares que deba alcanzar con esfuerzo, ya que el retroceso puede hacer que pierda el equilibrio. Siempre esté pendiente de las orillas y los declives al clavar sobre tejados y otros lugares altos. Siempre colóquese de manera que estos peligros le queden de frente.

14. SÓLO PERMITA QUE EL PERSONAL CALIFICADO USE LA PUNTILLADORA PASLODE CORDLESS.




ADVERTENCIA Sólo debe permitirse usar esta clavadora a personas que hayan leído las instrucciones de seguridad y de mantenimiento y que comprendan su funcionamiento.

15. ALMACENE CORRECTAMENTE EL CARTUCHO DE GAS.

**ADVERTENCIA**

Siempre almacene el combustible donde no vaya a estar expuesto a llamas, chispas o a temperaturas superiores a 49° C (120° F).

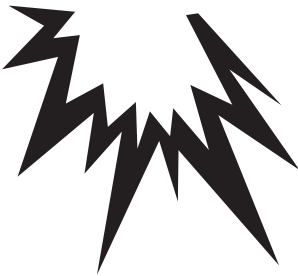

16. SIEMPRE GUARDE LA HERRAMIENTA SIN EL CARTUCHO DE GAS. Almacene el cartucho de gas en el maletín de la Puntilladora Cordless. 17. MANTENGA LIMPIA LA PUNTILLADORA.

18. MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO.


**ADVERTENCIA**

Es posible que algún sujetador se dispare en ángulo inesperadamente y cause lesiones.



Desectar la batería:

La baterías contienen Litio y se deben reciclar o desectarlas adecuadamente. En algunos lugares es ilegal descartar una batería de Litio-ion en la basura o en un sistema de residuos sólidos. FAVOR de ponerse en contacto con su centro de reciclado local para conseguir mayor información sobre la devolución de baterías gastadas, o llame al 1-800-822-8837 para información sobre el reciclado de baterías de níquel-cadmio en su área.

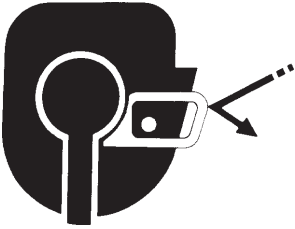	ADVERTENCIA
Use siempre equipo de seguridad para los OJOS y los OÍDOS cuando trabaje con la clavadora impulse o cerca de ésta.	

1. Los protectores de ojos deben cumplir con las normas ANSI Z87.1 y deben tener protectores laterales para mayor seguridad.

2. NUNCA ASUMA QUE LA HERRAMIENTA ESTÁ VACÍA.

Nunca apunte con la herramienta hacia usted o hacia otra persona.


3. NUNCA “JUEGUE” CON LA PUNTILLADORA. La Puntilladora Cordless no es un juguete; es una herramienta delicada. Si la usa sin cuidado o incorrectamente puede sufrir un accidente grave.

4. NUNCA SOSTENGA LA HERRAMIENTA CON EL DEDO SOBRE EL GATILLO U OPRIMIENDO EL MISMO. De esta forma se puede disparar accidentalmente un clavo.

5. NUNCA USE UNA HERRAMIENTA QUE NO FUNCIONE BIEN.

Consulte la sección de servicio o de detección y corrección de fallas en este manual para corregir el problema. Si no puede resolver el problema, deje de usar la herramienta y notifique la situación a su supervisor o al representante de Paslode.

6. NO CARGUE SUJETADORES CUANDO EL GATILLO Y/O EL ELEMENTO DE CONTACTO ESTÉN OPRIMIDOS.

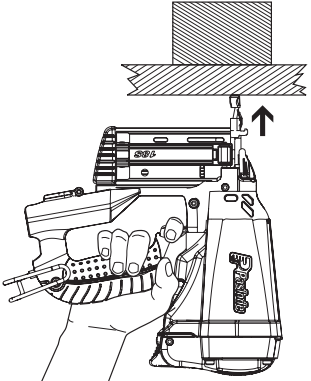7. NUNCA quite o deshabilite el elemento de contacto. Este dispositivo ayuda a reducir la posibilidad de que se dispare accidentalmente un sujetador, al evitar que la herramienta funcione hasta que haga contacto completamente con la superficie de trabajo. NUNCA use la herramienta si el elemento de contacto no funciona correctamente.	
ADVERTENCIA	
La Puntilladora Cordless se debe usar solamente cuando esté en contacto con la superficie de trabajo. Cuando clave sobre materiales angostos como madera contrachapada, asegúrese de colocar la clavadora de tal forma que los clavos penetren en la pieza inferior.	

8. NUNCA APUNTE LA CLAVADORA HACIA USTED O HACIA OTRAS PERSONAS CUANDO LA DESATORE O CUANDO SAQUE LOS CLAVOS. Tire del transportador ligeramente hacia atrás y oprima la palanca de liberación. Inclíne la punta de la clavadora ligeramente hacia arriba y los clavos deben salir por la parte de atrás del cargador. Si los sujetadores están atorados, consulte la sección de servicio apropiada de este manual.

9. NUNCA USE LA PUNTILLADORA CORDLESS SI TIENE PIEZAS FLOJAS, DAÑADAS O FALTANTES.

10. NO CLAVE LOS SUJETADORES EN LOS NUDOS DE LA MADERA O SOBRE OTROS SUJETADORES YA INSTALADOS. El sujetador puede rebotar y causar una lesión seria.

11. USE LA HERRAMIENTA SÓLO EN SU LUGAR DE TRABAJO.


Las siguientes instrucciones de seguridad se han incluido en este folleto para proporcionarle la información básica necesaria para que su Puntilladora Cordless funcione sin peligro. NO INTENTE USAR ESTA HERRAMIENTA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Además de estas instrucciones, es posible que necesite entrenamiento. Póngase en contacto con su representante de Paslode para obtener mayor información al respecto.



La Puntilladora Cordless es un equipo de combustión interna. Produce gases de escape calientes que pueden encender materiales inflamables. Esta herramienta no debe usarse en ambientes combustibles o en presencia de materiales combustibles, tales como productos químicos, inflamables, adhesivos, gasolina o solventes.

PELIGRO

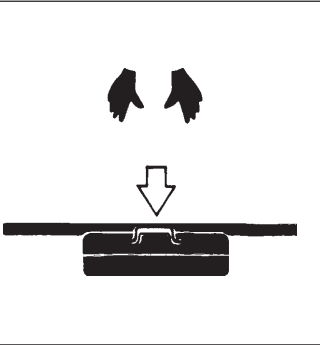


Mantenga SIEMPRE la Puntilladora Cordless, el cartucho de gas y la batería fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA



Sólo use esta herramienta en un lugar bien ventilado, ya que la herramienta emite monóxido de carbono, de forma similar a una sierra de cadena o una podadora. Si usted inhala monóxido de carbono puede sufrir mareos, náusea o pérdida del conocimiento.

ADVERTENCIA

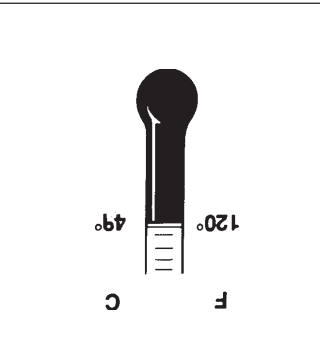

No exponga la herramienta a temperaturas mayores de 49° C (120° F). El cartucho de gas o la batería pueden explotar, dejando escapar gases inflamables.

ADVERTENCIA



No intente usar esta herramienta hasta que haya leído y comprendido todas las advertencias de seguridad y las instrucciones del manual. Si no sigue todas las advertencias de seguridad y las instrucciones de este manual puede sufrir la pérdida permanente del sentido de la vista, lesiones personales graves o hasta la muerte, además de causar daños a la propiedad y/o a la herramienta.

ADVERTENCIA

Descripción

La Puntilladora Paslode Cordless contiene todo lo necesario para funcionar, es totalmente portátil y utiliza combustible líquido de hidrocarburos para accionar un motor especial de combustión interna de transmisión lineal.

Para que usted comprenda la información de este manual, es necesario que conozca los principios básicos de la Puntilladora Cordless. Como puede darse cuenta en la siguiente ilustración, la Puntilladora Cordless consta de tres unidades independientes: el mango, el motor y el mecanismo de alimentación.

Mientras examina su Puntilladora Cordless para familiarizarse con las tres unidades principales y con los distintos componentes que forman cada una de ellas.

El conjunto del mango contiene el cartucho de gas, la luz indicadora de la batería y el gatillo.

El conjunto del motor contiene la cubierta, el filtro y la tapa, el bastidor del motor, la punta y el elemento de contacto.

El mecanismo de alimentación contiene la perilla de fijación del cargador, el compartimiento de la batería, la palanca de liberación del transportador, el transportador y el seguro.

Especificaciones

Dimensiones:		Peso:	2.41 kg
		Altura:	36.5 cm
		Longitud:	30.8 cm
		Magazine:	calibre 18

Velocidad: Funcionamiento intermitente - 2 a 3 clavos por segundo


NOTA: Si se excede esta velocidad, la clavadora se puede sobrecalentar, dando como resultado una pérdida de eficiencia o causando daños a los componentes de la Puntilladora Cordless. Al usar la Cordless Puntilladora a su velocidad recomendada, podrá clavar varios miles de clavos en un día normal de trabajo.

Clavos: Calibre 18, puntilla derecha

Capacidad del cargador: Uno tiras de clavos ó 50 clavos.

Batería : 7.4 voltios de DC - Proporciona suficiente energía para clavar aproximadamente 12,000 clavos en una carga completa.

Cartucho de gas: Cartucho de gas amarillo (.64oz) Peiza# 650039 Hidrocarburos líquidos- Proporciona suficiente combustible para clavar 1000 clavos.

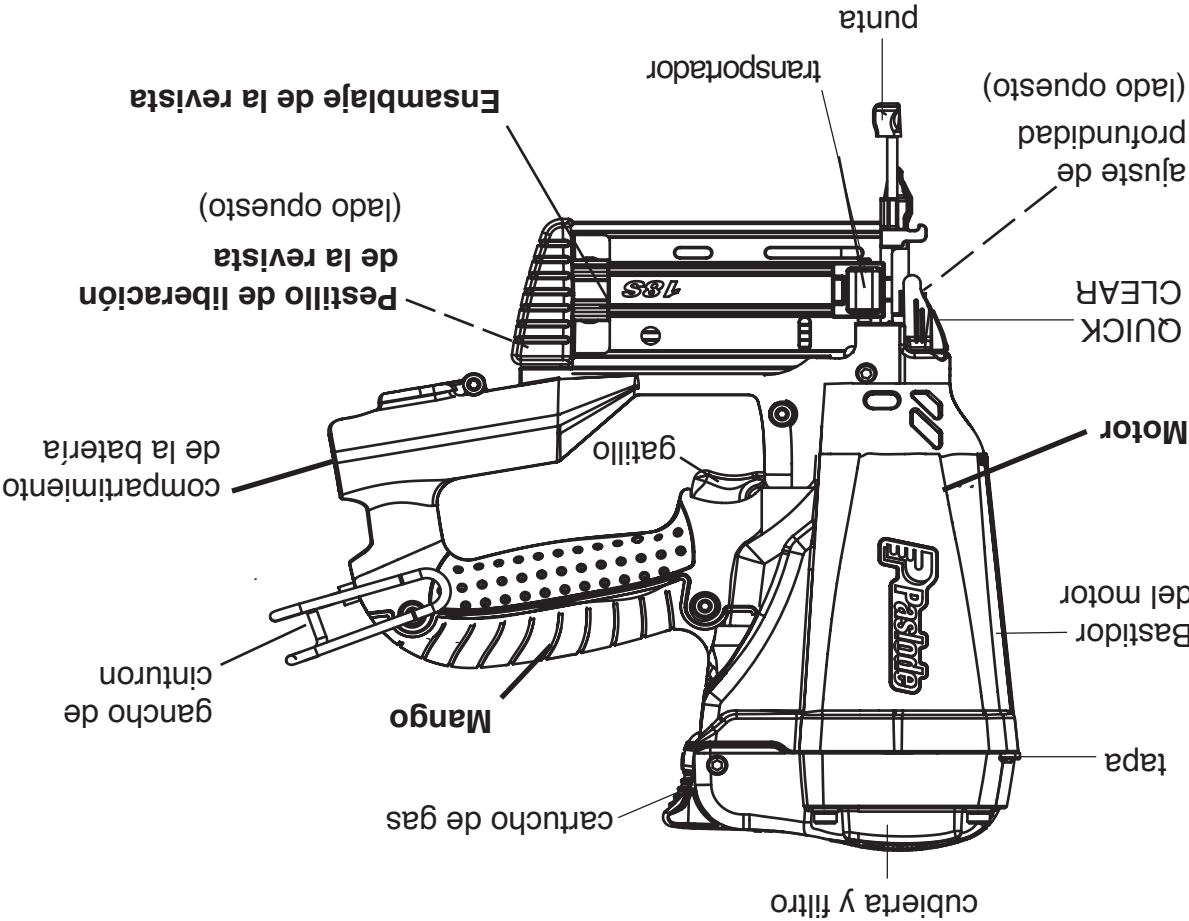

Manual de funcionamiento de la Puntilladora Cordless de 18 calibre

El propósito de este manual es familiarizarlo con la Puntilladora Cordless. A diferencia de otras herramientas mecánicas, la Puntilladora Cordless está accionada por un motor lineal de combustión interna, es decir, un motor similar al de un automóvil. La Puntilladora Cordless enciende la mezcla de combustible y aire para producir la energía necesaria que hace funcionar el motor, el que ha su vez hace funcionar la herramienta. Como verá, la Puntilladora Cordless es completamente autónoma: contiene su batería y combustible propios, además de una provisión de clavos.

Este manual está dividido en secciones para facilitar su uso (vea el Contenido). Todas las secciones fueron escritas teniendo en cuenta a usted, el operador de la herramienta. Hemos omitido todos los términos técnicos de modo que usted pueda comprender cómo obtener el mayor rendimiento de su Puntilladora Cordless y evitar lesiones personales y daños a la herramienta. Con este propósito usted debe:

1. LEER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.

2. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

Nombre			
Dirección			
Ciudad	Estado	Código postal	Número de teléfono

La Puntilladora Cordless debe usarse con las mismas precauciones que cualquier otra herramienta mecánica, ya que su uso incorrecto podría causar lesiones personales. Si le permite a otras personas usar su Puntilladora Cordless, usted asume la responsabilidad de que esas personas también lean y sigan las instrucciones de este manual antes de usar la herramienta. Si tuviera alguna pregunta acerca de la Puntilladora Cordless o si quisiera obtener más copias de este manual, comuníquese con su representante de Paslode®, cuya información usted puede llenar a continuación.

Términos de la garantía de Paslode

Paslode asume únicamente la responsabilidad de reponer cualquier pieza o accesorio que se compruebe como defectuoso dentro del período especificado. Cualquier pieza o accesorio de repuesto, entregado de conformidad con esta garantía, gozará de la garantía por el período restante de la garantía que cubra a la pieza o al accesorio originales. Esta garantía no cubre las piezas que necesitan ser repuestas como consecuencia de su desgaste normal. Se cancelará esta garantía a cualquier herramienta que haya sido usada incorrectamente, dañada accidental o intencionalmente, usada con sujetadores, combustible, baterías o cargadores de batería que no reúnan las especificaciones, el tamaño o la calidad de Paslode, o a la que no se le haya dado el mantenimiento o el uso adecuado, o que haya sido reparada con piezas que no sean marca Paslode, o que en opinión de Paslode hayan sido modificadas o reparadas de manera que afecte o sea contraria al funcionamiento de la herramienta.

PASLODE NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN O ADAPTACIÓN AL USO PREVISTO, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON EXCEPCIÓN DE LO DECLARADO ANTERIORMENTE, y la responsabilidad de Paslode TAL COMO SE INDICA Y SE ASUME MÁS ARRIBA reemplaza a todas las otras garantías que resulten o estén relacionadas con el uso y funcionamiento de la herramienta, excepto según lo estipulen las leyes pertinentes. PASLODE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUN CASO POR NINGUN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO O CONSECUENTE INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, CUALQUIER DAÑO RESULTADO DE LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN O GANANCIAS ANTICIPADAS, EL DETERIORO DE MATERIALES, AUMENTOS EN EL COSTO DE OPERACIÓN O CUALQUIER OTRO.

CORPLESS 2 YEAR SERVICE PROMISE

Esta garantía está limitada a las herramientas vendidas y revisadas en los Estados Unidos. Para obtener más información sobre el servicio de garantía en los Estados Unidos, véa la lista de Centros de Servicio que fue proporcionada con su herramienta.

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA

- Piezas del cargador
- Gatillo
- Accionador y secciones del mango
- Bastidor del motor, tapa y rejilla

La garantía de cinco años cubre todas las piezas moldeadas de nylon:

GARANTÍA LIMITADA ADICIONAL DE CINCO AÑOS

Un año de garantía se aplicará a todas las partes, excepto aquellos específicamente cubiertos por una garantía extendida.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

a partir de la fecha de compra del comprador original. de defectos de material y fabricación por el período indicado más abajo, piezas y accesorios, que hayan sido comprados nuevos, están libres

Paslode dará mantenimiento a la herramienta y reemplazará DE FORMA GRATUITA todas las piezas (incluyendo baterías y el sistema del cargador) que han fallado durante el uso normal durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener los detalles y limitaciones de la promesa de mantenimiento por 2 años, visite paslode.com.

TemaPágina

Introducción y Garantía.....	2
Aspectos generales de la Puntilladora Paslode Cordless de 18 calibre	3
Instrucciones de seguridad	4
Batería y cargador de batería	7
Cartucho de gas y válvula dosificadora	9
Preparando la Puntilladora Paslode Cordless de 18 calibre para uso	12
Funcionamiento de la Puntilladora Paslode Cordless de 18 calibre.....	13
Clavos y aplicaciones.....	14
Servicio	15
Detección y corrección de fallas	17

Tanto la batería como el cargador de batería reúnen todos los requisitos de seguridad de las herramientas mecánicas.




 **Paslode** es una marca registrada
Paslode
An Illinois Tool Works Company
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
www.paslode.com

 Las clavadoras mecánicas se fabrican en los Estados Unidos.

Paslode® es miembro de:



Modelo IM200Li.2
Puntilladora
Cordless Li-ion
de Calibre 18

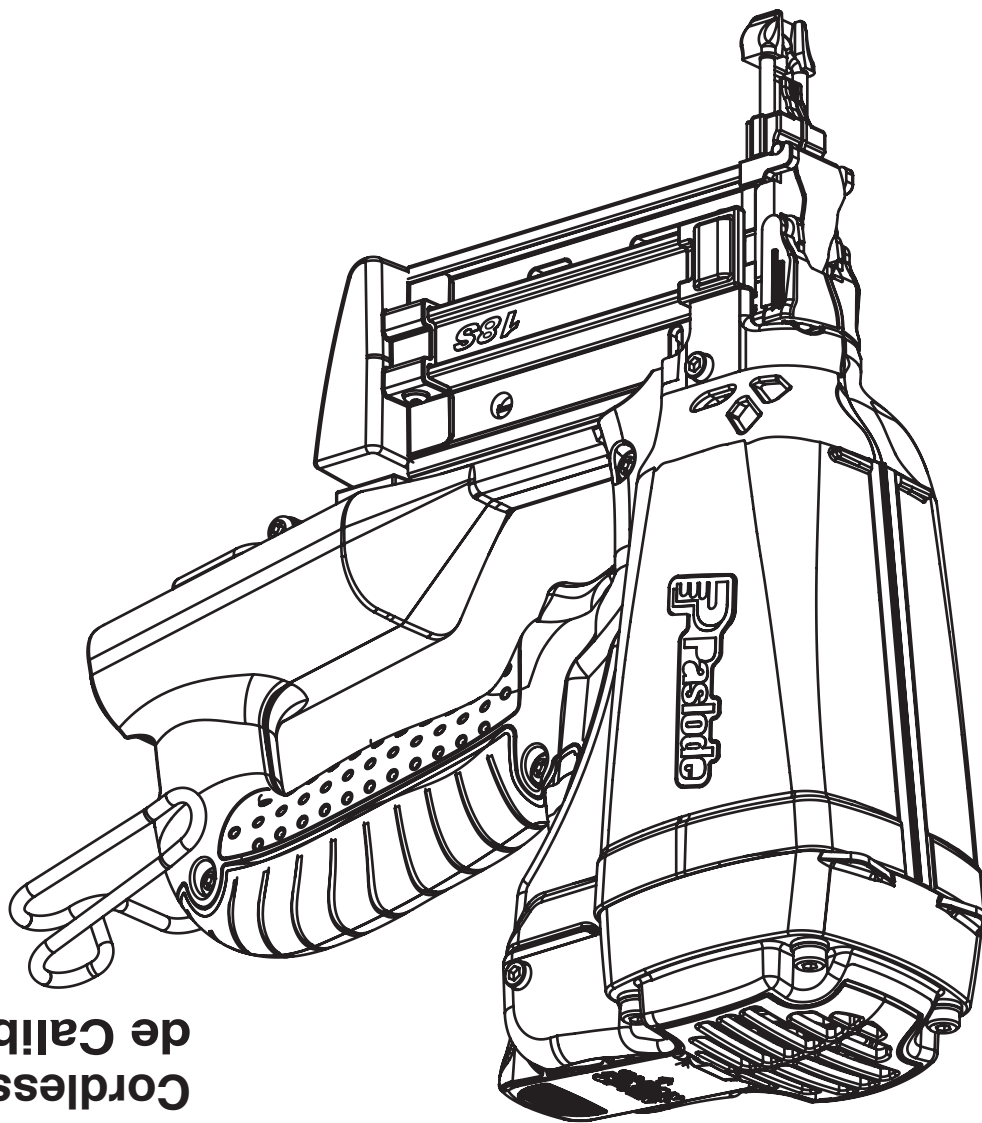

MANUAL DE
FUNCIONAMIENTO

¡IMPORTANTE!
NO DESTRUYE ESTE MANUAL
El cliente tiene la responsabilidad de que
todo el personal de operaciones y servicio
lea y entienda este manual.